




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Краскопульт пневматический BERGER® «БЛАУ» НР
с нижним алюминиевым бачком
BG1361, BG1362, BG1410

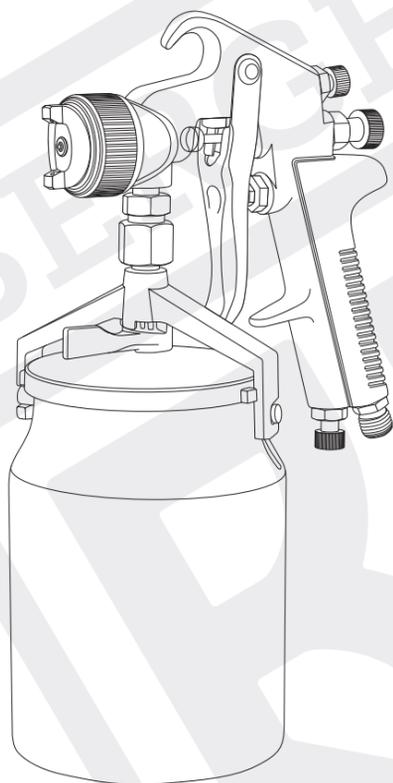

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания Berger® благодарит Вас за выбор нашей продукции. Краскопульт пневматический Berger® отличается простотой обслуживания, безопасностью в эксплуатации и высокой надёжностью.

Перед началом использования краскопульта просим Вас внимательно ознакомиться с данным руководством и сохранить его на весь срок использования краскопульта.

Компания BERGER® «ВЫБИРАЙ! БЕРИ! ДЕЛАЙ!»

СХЕМА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ КРАСКОПУЛЬТА BERGER® «БЛАУ» НР

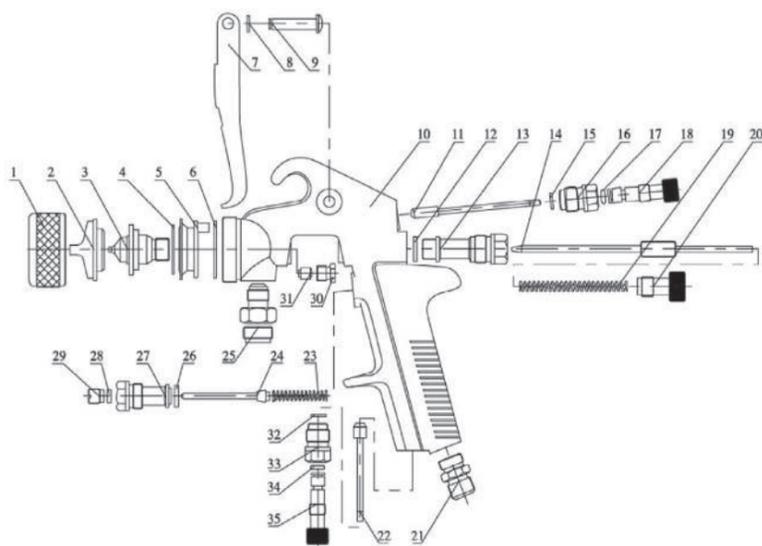


Рис. 1

СХЕМА КРАСКОПУЛЬТА (Рис. 1)	
1) Посадочное кольцо	19) Пружина иглы
2) Крышка сопла	20) Регулятор положения иглы (подачи материала)
3) Распыляющая дюза*	21) Присоединительный воздушный фитинг
4) Подложка сопла	22) Клапан регулировки подачи воздуха
5) Направляющее воздушное кольцо	23) Пружина воздушного клапана
6) Прокладка сопла	24) Воздушный клапан*
7) Курок	25) Присоединительный фитинг бачка
8) Шпилька штифта курка	26) Прокладка седла воздушного клапана
9) Штифт курка	27) Седло воздушного клапана
10) Корпус краскопульта	28) Прокладка винта воздушного клапана*
11) Клапан регулировки формы факела	29) Винт воздушного клапана
12) Прокладка иглы	30) Уплотнительный винт иглы
13) Направляющая иглы	31) Уплотнение иглы*
14) Игла в сборе*	32) Прокладка клапана регулятора подачи воздуха
15) Прокладка клапана регулятора формы факела	33) Седло клапана регулятора подачи воздуха
16) Седло клапана регулировки формы факела	34) Уплотнительное кольцо регулятора подачи воздуха*
17) Уплотнительное кольцо регулятора формы факела*	35) Регулятор подачи воздуха
18) Регулятор формы факела	

* Отмеченные детали являются расходными материалами

Это руководство содержит ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ИНСТРУКЦИИ!

В данной инструкции по эксплуатации используются следующие символы:

	Риск получения травмы, смерти или иных повреждений в случае несоблюдения инструкций из данного руководства
	Опасность возникновения возгорания или взрыва
	Опасность возникновения статического электричества или поражения электрическим током. При работе необходимо заземление
	Надевайте защитные перчатки
	Надевайте респиратор. При работе может образовываться пыль, вредная для здоровья
	Используйте защиту для глаз
	Необходима хорошая вентиляция рабочего места

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пневматический краскопульт BERGER® «БЛАУ» НР предназначен исключительно для окрасочных работ! Категорически запрещено использовать краскопульт для любых иных целей. Оператор краскопульта должен быть полностью ознакомлен с требованиями, изложенными в данном руководстве, включая важные предупреждения, предостережения и правила эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое рабочее давление воздуха: от 3,0 до 4,0 бар
Максимальное давление: 6,8 бар
Уровень шума при работе краскопульта: 74,8 дБ (А)
Диапазон допустимых температур окружающей среды: +5 - +40 °С

Модель	Диаметр дюзы, мм	Воздушное давление*, бар	Расход воздуха, л/мин	Расход материала, мл/мин	Ширина факела, мм	Расстояние распыления, мм	Вес с бачком, граммы
BG1361	1.4	3,0 – 4,0	255	230	180	185	807
BG1362	1.7		268	270	200	200	
BG1410	2.0		283	330	250	220	

* Воздушное давление на входе в краскопульт при нажатии на курок

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА

- Используемые в работе лакокрасочные материалы и растворители могут быть легковоспламеняющимися, горючими или взрывоопасными, поэтому:
 - Используйте краскопульт в хорошо вентилируемом помещении.
 - Не используйте краскопульт вблизи любых источников возгорания, таких как открытый огонь, горящая сигарета, искрящая электропроводка и т.п.
- НИКОГДА не используйте в работе галогенизированные углеводородные растворители (1.1.1-трихлорэтан, этилхлорид, метил этилена и т.п.), которые могут вступать в химическую реакцию с деталями из алюминия и цинка и вызывать взрыв. Внимательно изучите упаковку и прилагающиеся спецификации на используемые материалы и растворители, и убедитесь, что они совместимы с алюминиевыми и цинковыми деталями.
- Чтобы снизить риск возникновения статического искрения, необходимо обеспечить постоянное заземление распылительного оборудования и обрабатываемой поверхности. Рекомендуется применять токопроводящие воздушные и жидкостные шланги.

ОПАСНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- НИКОГДА не направляйте краскопульт в сторону людей и животных.
- НИКОГДА не превышайте рекомендованное максимальное давление воздуха при использовании оборудования.
- ВСЕГДА сбрасывайте давление воздуха и жидкости перед чисткой, разборкой или обслуживанием краскопульта и воздушной линии. Для аварийной остановки и предотвращения непреднамеренного срабатывания оборудования рекомендуется установить на воздушной магистрали рядом с краскопультом запирающий шаровый кран для экстренной остановки подачи воздуха.

ОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РАСПЫЛЕНИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Токсичные пары, образующиеся при распылении некоторых растворителей и лакокрасочных материалов, могут вызвать отравление и нанести серьезный вред здоровью, поэтому:
 - Используйте краскопульт только в хорошо вентилируемых местах.
 - Всегда надевайте защитные очки, перчатки, респиратор и т.д. чтобы предотвратить попадание токсичных паров, растворителей и лакокрасочных материалов в глаза или на кожу.
- Уровень шума, упомянутый в основных технических характеристиках, был измерен на расстоянии 1,0 метра за соплом краскопульта, на высоте 1,6 метра от пола.
 - При необходимости надевайте строительные наушники или беруши.

ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

- НИКОГДА не модифицируйте и не изменяйте конструкцию краскопульта.
- НИКОГДА не входите в рабочие зоны роботов, манипуляторов, конвейеров и т.д. если эти машины не выключены.
- НИКОГДА не распыляйте пищевые продукты или бытовые химикаты при помощи данного краскопульта.
- При обнаружении неисправностей или иных помех в работе краскопульта немедленно прекратите работу, найдите и устраните их причину. Никогда не используйте краскопульт, пока не устранена проблема в его работе.

УСТАНОВКА И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Убедитесь, что изделие не было повреждено во время транспортировки. По воздушной магистрали к краскопульту должен подаваться чистый сухой воздух допустимой температуры.
- Проверьте, плотно ли затянуты дюза и крышка сопла. При необходимости подтяните их.
 - Продуйте воздушный шланг и плотно подсоедините его к присоединительному воздушному фитингу краскопульта.
 - Налейте совместимый растворитель (для вододисперсионных красок это вода) в бачок для лакокрасочного материала и плотно подсоедините его к присоединительному фитингу для бачка на краскопульт.
 - Тщательно промойте каналы подачи материала, сопло и дюзу краскопульта совместимым растворителем.
 - Отсоедините бачок, удалите остатки растворителя и очистите бачок.
 - Налейте подготовленный и разбавленный до необходимой вязкости лакокрасочный материал в бачок (не более ¼ от его объема) и плотно подсоедините его к присоединительному фитингу для бачка на краскопульт.
 - Проверьте на тестовой поверхности качество распыления материала и отрегулируйте подачу материала, а также ширину и форму факела.
 - Для регулировки ширины и формы факела, поверните соответствующий регулятор (№18, Рис.1). При необходимости форму факела можно изменить с овальной на круглую.
 - Для регулировки соотношения подачи воздуха и материала, поверните регулятор подачи воздуха (№35, Рис.1) и/или регулятор подачи материала (№20, Рис.1) до нужного положения. Во время работы ни в коем случае не выкручивайте регуляторы полностью.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемое рабочее давление воздуха — от 3,0 до 4,0 бар.

Рекомендуемая вязкость лакокрасочного материала зависит от его свойств и условий окружающей среды, и может составлять от 15 до 30 DIN (сек).

Если исходная вязкость материала слишком высокая, постепенно добавляйте по 5-10% совместимого растворителя (для водоэмульсионных красок это вода) до тех пор, пока вязкость не будет соответствовать необходимым требованиям.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗБАВЛЕНИЮ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	
Распыляемый материал	Рекомендуемая вязкость, DIN (сек)
Алюминиевые краски	15-30
Масляные и эмалевые краски	18-22
Краски на водной основе, лаки, олифа	20-25
Акриловые краски	20-30
Серебрянки	22-25
Грунтовки, пластинчатые и латексные краски	24-28
Грунтовочный лак, глазури	не требует разбавления
ЛКМ на основе полиуретана	не требует разбавления
ЛКМ на основе синтетических смол	не требует разбавления

Не разбавляйте лакокрасочный материал слишком сильно — это снизит его качественные характеристики. Никогда не превышайте рекомендации по разбавлению, указанные на упаковке материала. Если материал не распыляется, замените установленную на краскопульте дюзу на дюзу большего диаметра. Если распыление по-прежнему невозможно, скорее всего, данный лакокрасочный материал не подходит для этого краскопульты, либо он неисправен или засорился.

При замене комплекта дюзы на другой размер убедитесь, что применяются оригинальные комплектующие, а также, что устанавливаемый тип и размер комплекта дюзы совместимы с данным краскопультом.

При работе старайтесь не превышать уровень подачи материала, установив его как можно меньше, но так, чтобы не ухудшалось качество выполняемой работы. Это позволит осуществлять наиболее качественную чистовую отделку, с наилучшей степенью измельчения наносимого материала. Не допускайте полного опустошения бачка, поскольку это нарушит качество распыления. Контролируйте уровень оставшегося в бачке материала и своевременно пополняйте бачок.

Сохраняйте постоянную дистанцию распыления. Расстояние от сопла краскопульты до обрабатываемой поверхности должно находиться в диапазоне от 185 до 220 мм. Не наклоняйте сильно и не переворачивайте краскопульт во избежание нарушения подачи материала.

Краскопульт следует держать так, чтобы он всегда был расположен перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. При нанесении материала краскопульт должен двигаться по прямой и горизонтальной линии. Из-за перемещения краскопульты по дуге окраска поверхности становится неравномерной.

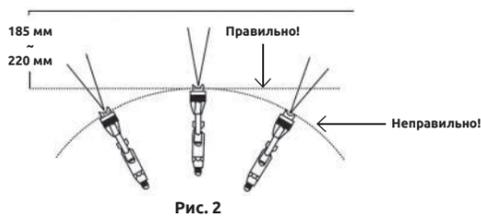


Рис. 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

• ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ, ЧИСТКОЙ ИЛИ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ КРАСКОПУЛЬТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ ПОДАЧУ ВОЗДУХА К КРАСКОПУЛЬТУ (№35, Рис.1) И ПОДАЧУ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА В НЁМ (№20, Рис.1), ПОСЛЕ ЧЕГО СБРОСЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В ВОЗДУШНЫХ КАНАЛАХ КРАСКОПУЛЬТА НАЖАТИЕМ НА ЕГО КУРОК (№7, Рис.1).

• БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ПРИ РАЗБОРКЕ КРАСКОПУЛЬТА, ПОСКОЛЬКУ ОН СОДЕРЖИТ ДЕТАЛИ С ОСТРЫМИ КРАЯМИ. РАЗБИРАЯ КРАСКОПУЛЬТ, ЗАПОМНИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ЕГО ДЕТАЛЕЙ.

1. Осуществляйте промывку и очистку краскопульты сразу же после окончания работы, во избежание засыхания лакокрасочного материала. Неполная, несвоевременная и некачественная промывка и очистка приведут к засорению краскопульты и отказу в гарантийном обслуживании.

2. Вылейте остатки лакокрасочного материала в другую ёмкость, а затем прочистите каналы подачи материала, сопло и дюзу краскопульты. Для этого налейте в бачок небольшое (не более 1/3 от его объёма) количество совместимого растворителя (для водоэмульсионных красок это вода) и распылите его до тех пор, пока факел не перестанет содержать частицы лакокрасочного материала.

3. Очистите другие части с помощью прилагаемой щётки, смоченной совместимым растворителем и ветошью. Не используйте жёсткие ткани и абразивные материалы для очистки. Регулярно смазывайте движущиеся части специальным маслом, не содержащим силиконов и кислот, или лёгким машинным маслом, которые не разрушают пластиковые уплотнения.

4. Перед разборкой полностью очистите каналы для подачи лакокрасочного материала. Воспользуйтесь гаечным ключом или входящим в комплект краскопульты универсальным ключом для того, чтобы снять распыляющую дюзу.

5. Снимайте распыляющую дюзу после снятия блока иглы (№№12-20, Рис.1), либо удерживая иглу в вытанутом состоянии для того, чтобы защитить элементы блока иглы от повреждений.

6. Герметизация иглы осуществляется тефлоновым уплотнительным кольцом с самозатягивающейся пружиной. Для замены иглы и её компонентов используйте гаечный ключ. Замена должна осуществляться полностью комплектом (сопло, игла, наконечник).

7. Удерживая блок иглы вставленным, вручную затяните его узлы и элементы, а затем плавно подтяните гаечным ключом, при этом нажимая на курок и наблюдая за перемещением иглы. Слишком сильная затяжка деталей будет препятствовать свободному движению иглы, что приведет к утечке лакокрасочного материала из сопла. Если детали затянуты слишком сильно, ослабьте их поворотом ключа против часовой стрелки до тех пор, пока игла не освободится, и не прекратится утечка материала.

8. Поверните регулятор формы факела (№18, Рис.1) против часовой стрелки до полного открытия. Затем затяните и зафиксируйте седло клапана регулировки формы факела (№16, Рис.1) в корпусе краскопульты (№10, Рис.1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ САМОДЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ КРАСКОПУЛЬТА.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ КРАСКОПУЛЬТ ПОЛНОСТЬЮ В РАСТВОРИТЕЛЬ И ИНЫЕ ЖИДКОСТИ.
- НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ СОПЛА И ДЮЗЫ, КАНАЛЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА И МАТЕРИАЛА, А ТАКЖЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКА ИГЛЫ.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Форма факела	Проблема	Устранение
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Воздух просачивается между дюзой и коническим посадочным седлом для него в корпусе краскопульты. 2. Воздух просачивается через уплотнение иглы. 3. Мало лакокрасочного материала в бачке. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снимите дюзу, очистите её, сопло и посадочное седло дюзы. Если дюза или сопло повреждены, замените их. 2. Затяните уплотнительный винт иглы (№30, Рис.1). 3. Пополните бачок материалом.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Материал накапливается на сопле и частично забивает отверстия в нём. Давление воздуха в разных отверстиях сопла различное. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удалите отложения материала из отверстий сопла, но не используйте для этого металлические предметы во избежание повреждения отверстий.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Материал накапливается на сопле и частично забивает отверстия в сопле или дюзе, либо вызывает их повреждение. 2. Неплотно закреплена дюза и/или крышка сопла. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удалите отложения материала с сопла и дюзы. При обнаружении повреждений замените сопло и/или дюзу. 2. Снимите крышку сопла и очистите посадочную часть сопла и/или дюзы.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком низкая вязкость распыляемого материала. 2. Слишком высокий выход распыляемого материала. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Добавьте в бачок больше распыляемого материала для увеличения его вязкости. 2. Отрегулируйте нужным образом подачу материала или форму факела.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком высокая вязкость распыляемого материала. 2. Слишком низкий выход распыляемого материала. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Добавьте в бачок больше совместимого растворителя для уменьшения вязкости материала. 2. Отрегулируйте нужным образом подачу материала или форму факела.

Брызги	1. Дюза и/или игла не фиксируются плотно в своих посадочных местах.	1. Очистите дюзу и/или иглу, либо замените их при обнаружении повреждений.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Начальный этап хода курка (когда выпускается только воздух) уменьшился. 3. Скопление лакокрасочного материала под крышкой сопла. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Замените повреждённые дюзу и/или иглу. 3. Прочистите отверстия в крышке сопла.

Проблема	Место проблемы	Детали для проверки	Причина	Устранение
Утечки воздуха (из под крышки сопла)	Блок воздушного клапана	Воздушный клапан	* Грязь или повреждение посадочного седла	- очистить - заменить
		Блок седла воздушного клапана	* Грязь или повреждение посадочного седла * Износ пружины воздушного клапана	- очистить - заменить
		Уплотнительное кольцо	* Повреждение или износ	- заменить
Утечка лакокрасочного материала	Сопло и/или дюза	Место контакта сопла/дюзы с иглой	* Грязь, повреждение, отложения лакокрасочного материала * Ослаблена затяжка регулятора подачи материала * Отложение материала на пружине иглы и/или её износ	- очистить - заменить - отрегулировать - заменить
		Место контакта сопла/дюзы с корпусом краскопульты	* Недостаточная затяжка посадочного кольца и/или дюзы * Загрязнение или повреждение резьбы посадочного кольца или его самого	- подтянуть - очистить - заменить
		Место контакта сопла/дюзы с уплотнением иглы	* Игла не возвращается из-за слишком тугой затяжки или повреждения * Игла не возвращается из-за скопления материала на поверхности иглы	- отрегулировать - заменить - отрегулировать - очистить
	Игла	Место контакта иглы с уплотнением	* Загрязнение или естественный износ иглы или уплотнения	- подтянуть - заменить
		Седло уплотнения	* Недостаточная затяжка уплотнительного винта иглы	- подтянуть
	Лакокрасочный материал не распыляется	Входные и выходные отверстия краскопульты	Регулятор подачи материала	* Недостаточная подача материала
Отверстие дюзы			* Загрязнены отверстие дюзы и/или отверстия крышки сопла	- очистить

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить краскопульты необходимо в отапливаемом помещении при температуре выше +10 °C с относительной влажностью не более 60%. Утилизировать вместе с бытовыми отходами, в соответствии с установленными правилами в РФ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Гарантийный срок для пневматических краскопульты BERGER® «БЛАУ» НР составляет 12 месяцев с момента покупки изделия, при условии соблюдения правил его использования, а так же условий обслуживания и хранения. Несоблюдение правил, приведенных в данной инструкции, может повлечь за собой выход из строя краскопульты, а также нанесение вреда здоровью пользователя и окружающих.

Если установлено, что поломка краскопульты произошла по независимым от потребителя причинам и связана с дефектом материалов или нарушением технологических процессов при производстве, что в итоге делает невозможным дальнейшее использование краскопульты, то он подлежит ремонту или замене в месте его покупки. Для определения причин отказа или характера повреждений может потребоваться проведение технической экспертизы.

Замена или гарантийный ремонт производится после подтверждения компанией-производителем или уполномоченным сервисным центром соответствия требованиям гарантийных обязательств.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- при несанкционированном изменении конструкции изделия
- при засорении застывшим окрасочным материалом магистрали, сопла и дюзы
- при обнаружении на изделии следов механических и иных повреждений

Уплотнения, сальники, сопла, дюзы, иглы и прочие расходные материалы не подлежат гарантийному ремонту. Гарантийные обязательства также не распространяются на любые конструктивные изменения краскопульты, повреждения вызванные воздействием влаги и агрессивных сред, чистку изделия и замену частей, подверженных естественному износу и выработке при эксплуатации. Производитель снимает с себя всякую ответственность за вред, причинённый вследствие нарушения рекомендованных правил эксплуатации и хранения данного изделия. Для подтверждения факта покупки краскопульты необходимо заполнить и сохранить гарантийный талон на весь срок эксплуатации изделия. Гарантийный талон заполняется в месте покупки краскопульты.

Кроме гарантийного талона, потребитель должен предоставить документ, подтверждающий факт покупки краскопульты.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации в течение всего срока пользования изделием. Передайте его вместе с изделием следующему владельцу. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного уведомления. Использование аппарата возможно и после истечения указанного срока службы при условии проверки его специализированным сервисным центром.


Гарантийный талон

Модель (артикул)	Печать продавца	
Продавец (наименования места продажи)		
ФИО и подпись продавца		
Дата продажи		
Изделие осмотрено, внешних дефектов не обнаружено (подпись покупателя)		
С гарантийными условиями ознакомлен (подпись покупателя)		
Укажите причину возврата краскопульты (заполняется в случае наступления гарантийного случая)		



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Краскопульт пневматический BERGER® «ГРАУ» HP
с верхним бачком
BG1368, BG1369, BG1370

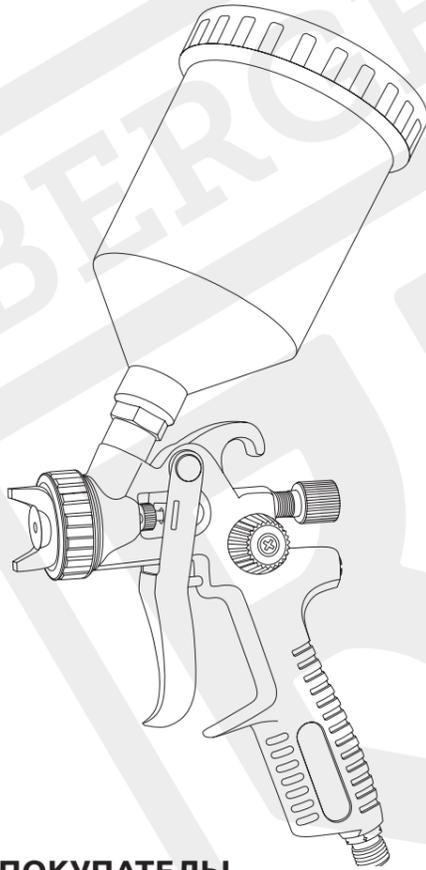

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания Berger® благодарит Вас за выбор нашей продукции. Краскопульт пневматический Berger® отличается простотой обслуживания, безопасностью в эксплуатации и высокой надёжностью.

Перед началом использования краскопульта просим Вас внимательно ознакомиться с данным руководством и сохранить его на весь срок использования краскопульта.

Компания BERGER® «ВЫБИРАЙ! БЕРИ! ДЕЛАЙ!»

СХЕМА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ КРАСКОПУЛЬТА BERGER® «ГРАУ» HP

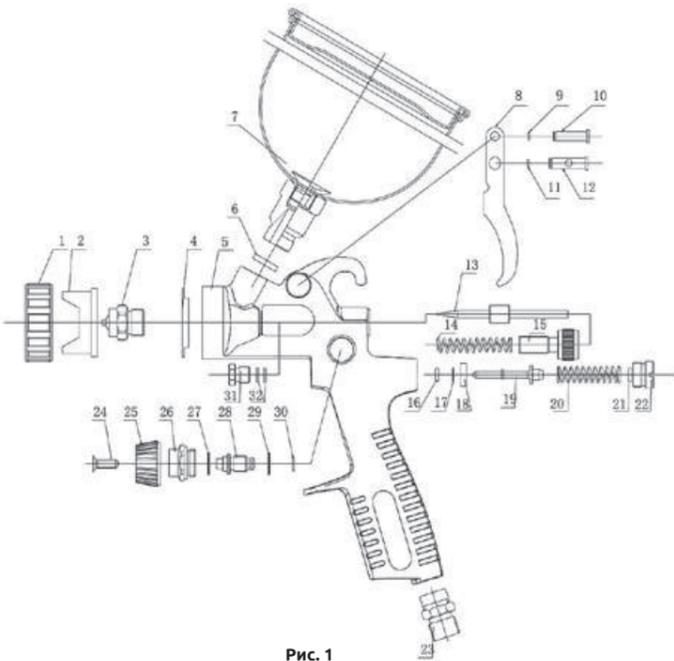


Рис. 1

СХЕМА КРАСКОПУЛЬТА (Рис. 1)	
1) Посадочное кольцо	17) Пружина клапана подачи воздуха
2) Крышка сопла	18) Втулка клапана подачи воздуха
3) Распыляющая дюза*	19) Игла клапана подачи воздуха*
4) Направляющее воздушное кольцо	20) Пружина регулятора подачи воздуха
5) Корпус краскопульта	21) Уплотнительное кольцо регулятора подачи воздуха
6) Прокладка крепления бачка	22) Винт регулировки подачи воздуха
7) Верхний бачок для лакокрасочных материалов	23) Присоединительный воздушный фитинг
8) Курок	24) Крестовой болт
9) Стопор болта курка	25) Регулятор формы факела
10) Болт курка	26) Основание регулятора формы факела
11) Стопор штифта курка	27) Уплотнительное кольцо регулятора формы факела*
12) Штифт курка с отверстием	28) Рычаг клапана регулятора формы факела
13) Игла*	29) Уплотнительное кольцо клапана формы факела
14) Пружина иглы	30) Стопор клапана регулировки формы факела
15) Винт-регулятор иглы (подачи материала)	31) Прокладка-направляющая иглы
16) Уплотнительное кольцо клапана подачи воздуха*	32) Уплотнение винта иглы*

* Отмеченные детали являются расходными материалами

Это руководство содержит ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ИНСТРУКЦИИ!

В данной инструкции по эксплуатации используются следующие символы:

	Риск получения травмы, смерти или иных повреждений в случае несоблюдения инструкций из данного руководства
	Опасность возникновения возгорания или взрыва
	Опасность возникновения статического электричества или поражения электрическим током. При работе необходимо заземление
	Надевайте защитные перчатки
	Надевайте респиратор. При работе может образовываться пыль, вредная для здоровья
	Используйте защиту для глаз
	Необходима хорошая вентиляция рабочего места

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пневматический краскопульт BERGER® «ГРАУ» HP предназначен исключительно для окрасочных работ! Категорически запрещено использовать краскопульт для любых иных целей. Оператор краскопульта должен быть полностью ознакомлен с требованиями, изложенными в данном руководстве, включая важные предупреждения, предостережения и правила эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое рабочее давление воздуха: от 3,5 до 4,5 бар
Максимальное давление: 6,5 бар
Уровень шума при работе краскопульта: 75 дБ (А)
Диапазон допустимых температур окружающей среды: +5 - +40 °С

Модель	Диаметр дюзы, мм	Воздушное давление*, бар	Расход воздуха, л/мин	Расход материала, мл/мин	Ширина факела, мм	Расстояние распыления, мм	Вес с бачком, граммы
BG1368	1.5	3,5 – 4,5	130	300	175	185	457
BG1369	1.8		190	360	195	200	
BG1370	2.0		230	430	220	220	

* Воздушное давление на входе в краскопульт при нажатии на курок

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА

Используемые в работе лакокрасочные материалы и растворители могут быть легковоспламеняющимися, горючими или взрывоопасными, поэтому:

- Используйте краскопульт в хорошо вентилируемом помещении.
 - Не используйте краскопульт вблизи любых источников возгорания, таких как открытый огонь, горящая сигарета, искрящая электропроводка и т.п.
- НИКОГДА не используйте в работе галогенизированные углеводородные растворители (1.1.1-трихлорэтан, этилхлорид, метил этилена и т.п.), которые могут вступать в химическую реакцию с деталями из алюминия и цинка и вызывать взрыв. Внимательно изучите упаковку и прилагающиеся спецификации на используемые материалы и растворители, и убедитесь, что они совместимы с алюминиевыми и цинковыми деталями.
 - Чтобы снизить риск возникновения статического искрения, необходимо обеспечить постоянное заземление распылительного оборудования и обрабатываемой поверхности. Рекомендуется применять токопроводящие воздушные и жидкостные шланги.

ОПАСНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- НИКОГДА не направляйте краскопульт в сторону людей и животных.
- НИКОГДА не превышайте рекомендованное максимальное давление воздуха при использовании оборудования.
- ВСЕГДА сбрасывайте давление воздуха и жидкости перед чисткой, разборкой или обслуживанием краскопульта и воздушной линии. Для аварийной остановки и предотвращения непреднамеренного срабатывания оборудования рекомендуется установить на воздушной магистрали рядом с краскопультом запирающий шаровой кран для экстренной остановки подачи воздуха.

ОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РАСПЫЛЕНИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Токсичные пары, образующиеся при распылении некоторых растворителей и лакокрасочных материалов, могут вызвать отравление и нанести серьезный вред здоровью, поэтому:
 - Используйте краскопульт только в хорошо вентилируемых местах.
 - Всегда надевайте защитные очки, перчатки, респиратор и т.д. чтобы предотвратить попадание токсичных паров, растворителей и лакокрасочных материалов в глаза или на кожу.
- Уровень шума, упомянутый в основных технических характеристиках, был измерен на расстоянии 1,0 метра за соплом краскопульта, на высоте 1,6 метра от пола.
 - При необходимости надевайте строительные наушники или беруши.

ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

- НИКОГДА не модифицируйте и не изменяйте конструкцию краскопульта.
- НИКОГДА не входите в рабочие зоны роботов, манипуляторов, конвейеров и т.д. если эти машины не выключены.
- НИКОГДА не распыляйте пищевые продукты или бытовые химикаты при помощи данного краскопульта.
- При обнаружении неисправностей или иных помех в работе краскопульта немедленно прекратите работу, найдите и устраните их причину. Никогда не используйте краскопульт, пока не устранена проблема в его работе.

УСТАНОВКА И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Убедитесь, что изделие не было повреждено во время транспортировки. По воздушной магистрали к краскопульту должен подаваться чистый сухой воздух допустимой температуры.
- Проверьте, плотно ли затянуты дюза и крышка сопла. При необходимости подтяните их.
 - Продуйте воздушный шланг и плотно подсоедините его к присоединительному воздушному фитингу краскопульта.
 - Налейте совместимый растворитель (для вододисперсионных красок это вода) в бачок для лакокрасочного материала и плотно подсоедините его к присоединительному фитингу для бачка на краскопульт.
 - Тщательно промойте каналы подачи материала, сопло и дюзу краскопульта совместимым растворителем.
 - Отсоедините бачок, удалите остатки растворителя и очистите бачок.
 - Налейте подготовленный и разбавленный до необходимой вязкости лакокрасочный материал в бачок (не более ¾ от его объема) и плотно подсоедините его к присоединительному фитингу для бачка на краскопульт.
 - Проверьте на тестовой поверхности качество распыления материала и отрегулируйте подачу материала, а также ширину и форму факела.
 - Для регулировки ширины и формы факела, поверните соответствующий регулятор (№25, Рис.1). При необходимости форму факела можно изменить с овальной на круглую.
 - Для регулировки соотношения подачи воздуха и материала, поверните винт регулировки подачи воздуха (№22, Рис.1) и/или регулятор подачи материала (№15, Рис.1) до нужного положения. Во время работы ни в коем случае не выкручивайте регуляторы полностью.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемое рабочее давление воздуха — от 3,5 до 4,5 бар.

Рекомендуемая вязкость лакокрасочного материала зависит от его свойств и условий окружающей среды, и может составлять от 15 до 30 DIN (сек).

Если исходная вязкость материала слишком высокая, постепенно добавляйте по 5-10% совместимого растворителя (для вододисперсионных красок это вода) до тех пор, пока вязкость не будет соответствовать необходимым требованиям.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗБАВЛЕНИЮ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	
Распыляемый материал	Рекомендуемая вязкость, DIN (сек)
Алюминиевые краски	15-30
Масляные и эмалевые краски	18-22
Краски на водной основе, лаки, олифа	20-25
Акриловые краски	20-30
Серебрянки	22-25
Грунтовки, пластинчатые и латексные краски	24-28
Грунтовочный лак, глазури	не требует разбавления
ЛКМ на основе полиуретана	не требует разбавления
ЛКМ на основе синтетических смол	не требует разбавления

Не разбавляйте лакокрасочный материал слишком сильно — это снизит его качественные характеристики. Никогда не превышайте рекомендации по разбавлению, указанные на упаковке материала. Если материал не распыляется, замените установленную на краскопульте дюзу на дюзу большего диаметра. Если распыление по-прежнему невозможно, скорее всего, данный лакокрасочный материал не подходит для этого краскопульты, либо он неисправен или засорился.

При замене комплекта дюзы на другой размер убедитесь, что применяются оригинальные комплектующие, а также, что устанавливаемый тип и размер комплекта дюзы совместимы с данным краскопультом.

При работе старайтесь не превышать уровень подачи материала, установив его как можно меньше, но так, чтобы не ухудшалось качество выполняемой работы. Это позволит осуществлять наиболее качественную чистовую отделку, с наилучшей степенью измельчения наносимого материала. Не допускайте полного опустошения бачка, поскольку это нарушит качество распыления. Контролируйте уровень оставшегося в бачке материала и своевременно пополняйте бачок.

Сохраняйте постоянную дистанцию распыления. Расстояние от сопла краскопульты до обрабатываемой поверхности должно находиться в диапазоне от 185 до 220 мм. Не наклоняйте сильно и не переворачивайте краскопульт во избежание нарушения подачи материала.

Краскопульт следует держать так, чтобы он всегда был расположен перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. При нанесении материала краскопульт должен двигаться по прямой и горизонтальной линии. Из-за перемещения краскопульты по дуге окраска поверхность становится неравномерной.

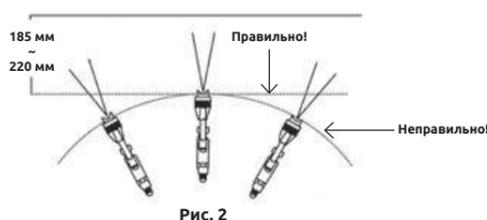


Рис. 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

• ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ, ЧИСТКОЙ ИЛИ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ КРАСКОПУЛЬТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ ПОДАЧУ ВОЗДУХА К КРАСКОПУЛЬТУ (№22, Рис.1) И ПОДАЧУ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА В НЁМ (№15, Рис.1), ПОСЛЕ ЧЕГО СБРОСЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В ВОЗДУШНЫХ КАНАЛАХ КРАСКОПУЛЬТА НАЖАТИЕМ НА ЕГО КВРОК (№8, Рис.1).

• БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ПРИ РАЗБОРКЕ КРАСКОПУЛЬТА, ПОСКОЛЬКУ ОН СОДЕРЖИТ ДЕТАЛИ С ОСТРЫМИ КРАЯМИ. РАЗБИРАЯ КРАСКОПУЛЬТ, ЗАПОМНИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ЕГО ДЕТАЛЕЙ.

1. Осуществляйте промывку и очистку краскопульты сразу же после окончания работы, во избежание засыхания лакокрасочного материала. Неполная, несвоевременная и некачественная промывка и очистка приведут к засорению краскопульты и отказу в гарантийном обслуживании.

Брызги	1. Дюза и/или игла не фиксируются плотно в своих посадочных местах. 2. Начальный этап хода курка (когда выпускается только воздух) уменьшился. 3. Скопление лакокрасочного материала под крышкой сопла.	1. Очистите дюзу и/или иглу, либо замените их при обнаружении повреждений. 2. Замените повреждённые дюзу и/или иглу. 3. Прочистите отверстия в крышке сопла.
--------	---	--

Проблема	Место проблемы	Детали для проверки	Причина	Устранение
Утечки воздуха (из под крышки сопла)	Блок воздушного клапана	Воздушный клапан	* Грязь или повреждение посадочного седла	- очистить - заменить
		Блок седла воздушного клапана	* Грязь или повреждение посадочного седла * Износ пружины воздушного клапана	- очистить - заменить
		Уплотнительное кольцо	* Повреждение или износ	- заменить
Утечка лакокрасочного материала	Сопло и/или дюза	Место контакта сопла/дюзы с иглой	* Грязь, повреждение, отложения лакокрасочного материала * Ослаблена затяжка регулятора подачи материала * Отложение материала на пружине иглы и/или её износ	- очистить - заменить - отрегулировать - заменить
		Место контакта сопла/дюзы с корпусом краскопульты	* Недостаточная затяжка посадочного кольца и/или дюзы * Загрязнение или повреждение резьбы посадочного кольца или его самого	- подтянуть - очистить - заменить
		Место контакта сопла/дюзы с уплотнением иглы	* Игла не возвращается из-за слишком тугой затяжки или повреждения * Игла не возвращается из-за скопления материала на поверхности иглы	- отрегулировать - заменить - отрегулировать - очистить
	Игла	Место контакта иглы с уплотнением	* Загрязнение или естественный износ иглы или уплотнения	- подтянуть - заменить
		Седло уплотнения	* Недостаточная затяжка уплотнительного винта иглы	- подтянуть
	Лакокрасочный материал не распыляется	Входные и выходные отверстия краскопульты	Регулятор подачи материала	* Недостаточная подача материала
Отверстие дюзы			* Загрязнены отверстие дюзы и/или отверстия крышки сопла	- очистить

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить краскопульты необходимо в отапливаемом помещении при температуре выше +10 °C с относительной влажностью не более 60%. Утилизировать вместе с бытовыми отходами, в соответствии с установленными правилами в РФ.

2. Вылейте остатки лакокрасочного материала в другую ёмкость, а затем прочистите каналы подачи материала, сопло и дюзу краскопульты. Для этого налейте в бачок небольшое (не более 1/3 от его объёма) количество совместимого растворителя (для вододисперсионных красок это вода) и распылите его до тех пор, пока факел не перестанет содержать частицы лакокрасочного материала.

3. Очистите другие части с помощью прилагаемой щётки, смоченной совместимым растворителем и ветошью. Не используйте жёсткие ткани и абразивные материалы для очистки. Регулярно смазывайте движущиеся части специальным маслом, не содержащим силиконов и кислот, или лёгким машинным маслом, которые не разрушают пластиковые уплотнения.

4. Перед разборкой полностью очистите каналы для подачи лакокрасочного материала. Воспользуйтесь гаечным ключом для того, чтобы снять распыляющую дюзу.

5. Снимайте распыляющую дюзу после снятия блока иглы (№№13-15, Рис.1), либо удерживая иглу в вытянутом состоянии для того, чтобы защитить элементы блока иглы от повреждений.

6. Герметизация иглы осуществляется тефлоновым уплотнительным кольцом с самозатягивающейся пружинкой. Для замены иглы и её компонентов используйте гаечный ключ. Замена должна осуществляться полностью комплектом (сопло, игла, наконечник).

7. Удерживая блок иглы вставленным, вручную затяните его узлы и элементы, а затем плавно подтяните гаечным ключом, при этом нажимая на курок и наблюдая за перемещением иглы. Слишком сильная затяжка деталей будет препятствовать свободному движению иглы, что приведет к утечке лакокрасочного материала из сопла. Если детали затянуты слишком сильно, ослабьте их поворотом ключа против часовой стрелки до тех пор, пока игла не освободится, и не прекратится утечка материала.

8. Поверните регулятор формы факела (№25, Рис.1) против часовой стрелки до полного открытия. Затем затяните и зафиксируйте основание регулятора формы факела (№26, Рис.1) в корпусе краскопульты (№5, Рис.1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ САМОДЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ КРАСКОПУЛЬТА.

• НЕ ПОГРУЖАЙТЕ КРАСКОПУЛЬТ ПОЛНОСТЬЮ В РАСТВОРИТЕЛЬ И ИНЫЕ ЖИДКОСТИ.

• НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ СОПЛА И ДЮЗЫ, КАНАЛЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА И МАТЕРИАЛА, А ТАКЖЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКА ИГЛЫ.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Форма факела	Проблема	Устранение
Дрожащая	1. Воздух просачивается между дюзой и коническим посадочным седлом для него в корпусе краскопульты. 2. Воздух просачивается через уплотнение иглы. 3. Мало лакокрасочного материала в бачке.	1. Снимите дюзу, очистите её, сопло и посадочное седло дюзы. Если дюза или сопло повреждены, замените их. 2. Затяните прокладку-направляющую иглы (№31, Рис.1). 3. Пополните бачок материалом.
Полумесяц	1. Материал накапливается на сопле и частично забивает отверстия в нём. Давление воздуха в разных отверстиях сопла различное.	1. Удалите отложения материала из отверстий сопла, но не используйте для этого металлические предметы во избежание повреждения отверстий.
Наклонная	1. Материал накапливается на сопле и частично забивает отверстия в сопле или дюзе, либо вызывает их повреждение. 2. Неплотно закреплена дюза и/или крышка сопла.	1. Удалите отложения материала с сопла и дюзы. При обнаружении повреждений замените сопло и/или дюзу. 2. Снимите крышку сопла и очистите посадочную часть сопла и/или дюзы.
Разделённая	1. Слишком низкая вязкость распыляемого материала. 2. Слишком высокий выход распыляемого материала.	1. Добавьте в бачок больше распыляемого материала для увеличения его вязкости. 2. Отрегулируйте нужным образом подачу материала или форму факела.
Тяжелый центр	1. Слишком высокая вязкость распыляемого материала. 2. Слишком низкий выход распыляемого материала.	1. Добавьте в бачок больше совместимого растворителя для уменьшения вязкости материала. 2. Отрегулируйте нужным образом подачу материала или форму факела.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Гарантийный срок для пневматических краскопульты BERGER® «ГПАУ» HP составляет 12 месяцев с момента покупки изделия, при условии соблюдения правил его использования, а так же условий обслуживания и хранения. Несоблюдение правил, приведенных в данной инструкции, может повлечь за собой выход из строя краскопульты, а также нанесение вреда здоровью пользователя и окружающих.

Если установлено, что поломка краскопульты произошла по независящим от потребителя причинам и связана с дефектом материалов или нарушением технологических процессов при производстве, что в итоге делает невозможным дальнейшее использование краскопульты, то он подлежит ремонту или замене в месте его покупки. Для определения причин отказа или характера повреждений может потребоваться проведение технической экспертизы.

Замена или гарантийный ремонт производится после подтверждения компанией-производителем или уполномоченным сервисным центром соответствия требованиям гарантийных обязательств.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- при несанкционированном изменении конструкции изделия
- при засорении засыпанным окрасочным материалом магистралей, сопла и дюзы
- при обнаружении на изделии следов механических и иных повреждений

Уплотнения, сальники, сопла, дюзы, иглы и прочие расходные материалы не подлежат гарантийному ремонту. Гарантийные обязательства также не распространяются на любые конструктивные изменения краскопульты, повреждения вызванные воздействием влаги и агрессивных сред, чистку изделия и замену частей, подверженных естественному износу и выработке при эксплуатации. Производитель снимает с себя всякую ответственность за вред, причинённый вследствие нарушения рекомендованных правил эксплуатации и хранения данного изделия.

Для подтверждения факта покупки краскопульты необходимо заполнить и сохранить гарантийный талон на весь срок эксплуатации изделия. Гарантийный талон заполняется в месте покупки краскопульты. Кроме гарантийного талона, потребитель должен предоставить документ, подтверждающий факт покупки краскопульты.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации в течение всего срока пользования изделием. Передайте его вместе с изделием следующему владельцу. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного уведомления. Использование аппарата возможно и после истечения указанного срока службы при условии проверки его специализированным сервисным центром.


Гарантийный талон

Модель (артикул)	Печать продавца
Продавец (наименования места продажи)	
ФИО и подпись продавца	
Дата продажи	
Изделие осмотрено, внешних дефектов не обнаружено (подпись покупателя)	
С гарантийными условиями ознакомлен (подпись покупателя)	
Укажите причину возврата краскопульты (заполняется в случае наступления гарантийного случая)	



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Краскопульт пневматический BERGER® «ГРЮН» HVLP
BG1376, BG1377, BG1378

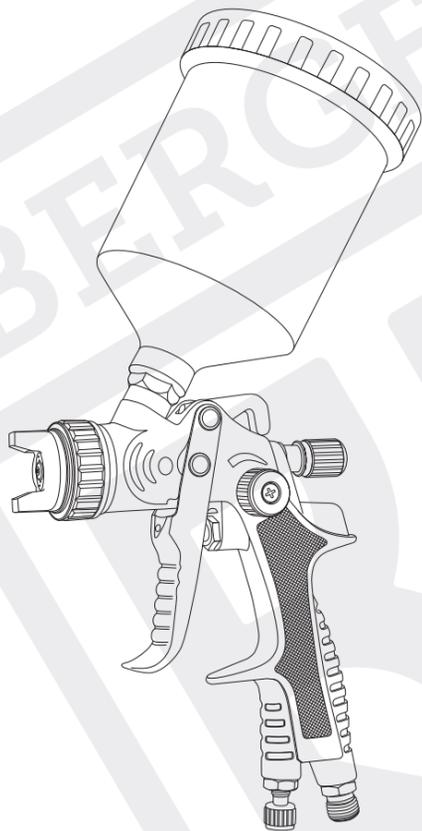

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания Berger® благодарит Вас за выбор нашей продукции. Краскопульт пневматический Berger® отличается простотой обслуживания, безопасностью в эксплуатации и высокой надёжностью.

Перед началом использования краскопульта просим Вас внимательно ознакомиться с данным руководством и сохранить его на весь срок использования краскопульта.

Компания BERGER® «ВЫБИРАЙ! БЕРИ! ДЕЛАЙ!»

СХЕМА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ КРАСКОПУЛЬТА BERGER® «ГРЮН» HVLP

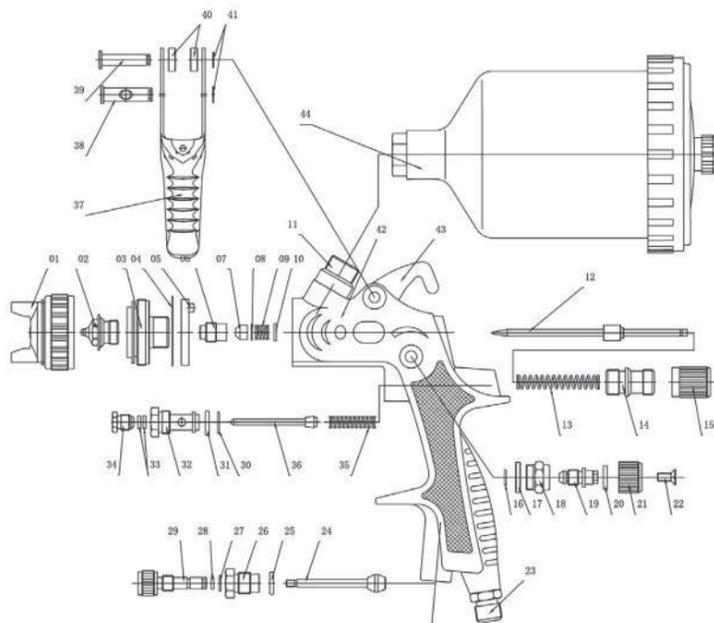


Рис. 1

СХЕМА КРАСКОПУЛЬТА (Рис. 1)	
1) Сопло в сборе	23) Присоединительный воздушный фитинг
2) Дюза*	24) Игла клапана подачи воздуха*
3) Передняя прокладка	25) Уплотнительное кольцо клапана подачи воздуха*
4) Шайба передней прокладки	26) Седло регулятора подачи воздуха
5) Атмолизное кольцо	27) Направляющий круг регулятора подачи воздуха
6) Посадочный винт	28) Уплотнительное кольцо регулятора подачи воздуха
7) Направляющая иглы 1	29) Винт регулятора подачи воздуха
8) Плоская шайба	30) Шайба клапана курка
9) Пружина направляющей иглы	31) Уплотнительное кольцо курка
10) Направляющая иглы 2	32) Крышка клапана курка
11) Присоединительный фитинг бачка	33) Шайба клапана курка*
12) Игла*	34) Винт клапана курка
13) Пружина иглы	35) Пружина клапана курка
14) Седло регулятора подачи материала	36) Игла клапана курка*
15) Регулятор подачи материала	37) Курок
16) Направляющий круг регулятора формы факела	38) Штифт курка с отверстием
17) Шайба регулятора формы факела	39) Штифт курка
18) Основание регулятора формы факела	40) Шайба курка
19) Клапан регулятора формы факела	41) Направляющий круг курка
20) Уплотнительное кольцо регулятора формы факела*	42) Корпус краскопульта
21) Рукоятка регулятора формы факела	43) Подвесной крюк краскопульта
22) Крестовой болт	44) Бачок для материала

* Отмеченные детали являются расходными материалами

Это руководство содержит ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ИНСТРУКЦИИ!

В данной инструкции по эксплуатации используются следующие символы:

	Риск получения травмы, смерти или иных повреждений в случае несоблюдения инструкций из данного руководства
	Опасность возникновения возгорания или взрыва
	Опасность возникновения статического электричества или поражения электрическим током. При работе необходимо заземление
	Надевайте защитные перчатки
	Надевайте респиратор. При работе может образовываться пыль, вредная для здоровья
	Используйте защиту для глаз
	Необходима хорошая вентиляция рабочего места

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пневматический краскопульт BERGER® «ГРЮН» HVLP предназначен исключительно для окрасочных работ! Категорически запрещено использовать краскопульт для любых иных целей. Оператор краскопульта должен быть полностью ознакомлен с требованиями, изложенными в данном руководстве, включая важные предупреждения, предостережения и правила эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое рабочее давление воздуха: от 1,4 до 2,8 бар

Максимальное давление: 6,5 бар

Уровень шума при работе краскопульта: 74,8 дБ (А)

Диапазон допустимых температур окружающей среды: +5 - +40 °С

Модель	Диаметр дюзы, мм	Воздушное давление*, бар	Расход воздуха, л/мин	Расход материала, мл/мин	Ширина факела, мм	Расстояние распыления, мм	Вес с бачком, граммы
BG1376	1.3	1,4 – 2,8	340	260	195	160	590
BG1377	1.4		350	330	215	170	
BG1378	1.7		360	400	250	200	

* Воздушное давление на входе в краскопульт при нажатии на курок

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА

1. Используемые в работе лакокрасочные материалы и растворители могут быть легковоспламеняющимися, горючими или взрывоопасными, поэтому:

- Используйте краскопульт в хорошо вентилируемом помещении.
- Не используйте краскопульт вблизи любых источников возгорания, таких как открытый огонь, горящая сигарета, искрящая электропроводка и т.п.

2. НИКОГДА не используйте в работе галогенизированные углеводородные растворители (1.1.1-трихлорэтан, этилхлорид, метил этилена и т.п.), которые могут вступать в химическую реакцию с деталями из алюминия и цинка и вызывать взрыв. Внимательно изучите упаковку и прилагающиеся спецификации на используемые материалы и растворители, и убедитесь, что они совместимы с алюминиевыми и цинковыми деталями.

3. Чтобы снизить риск возникновения статического искрения, необходимо обеспечить постоянное заземление распылительного оборудования и обрабатываемой поверхности. Рекомендуется применять токопроводящие воздушные и жидкостные шланги.

ОПАСНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- НИКОГДА не направляйте краскопульт в сторону людей и животных.
- НИКОГДА не превышайте рекомендованное максимальное давление воздуха при использовании оборудования.
- ВСЕГДА сбрасывайте давление воздуха и жидкости перед чисткой, разборкой или обслуживанием краскопульта и воздушной линии. Для аварийной остановки и предотвращения непреднамеренного срабатывания оборудования рекомендуется установить на воздушной магистрали рядом с краскопультом запирающий шаровый кран для экстренной остановки подачи воздуха.

ОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РАСПЫЛЕНИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Токсичные пары, образующиеся при распылении некоторых растворителей и лакокрасочных материалов, могут вызвать отравление и нанести серьезный вред здоровью, поэтому:

- Используйте краскопульт только в хорошо вентилируемых местах.
- Всегда надевайте защитные очки, перчатки, респиратор и т.д. чтобы предотвратить попадание токсичных паров, растворителей и лакокрасочных материалов в глаза или на кожу.

2. Уровень шума, упомянутый в основных технических характеристиках, был измерен на расстоянии 1,0 метра за соплом краскопульта, на высоте 1,6 метра от пола.

- При необходимости надевайте строительные наушники или беруши.

ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

- НИКОГДА не модифицируйте и не изменяйте конструкцию краскопульта.
- НИКОГДА не входите в рабочие зоны роботов, манипуляторов, конвейеров и т.д. если эти машины не выключены.
- НИКОГДА не распыляйте пищевые продукты или бытовые химикаты при помощи данного краскопульта.
- При обнаружении неисправностей или иных помех в работе краскопульта немедленно прекратите работу, найдите и устраните их причину. Никогда не используйте краскопульт, пока не устранена проблема в его работе.

УСТАНОВКА И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что изделие не было повреждено во время транспортировки. По воздушной магистрали к краскопульту должен подаваться чистый сухой воздух допустимой температуры.

- Проверьте, плотно ли затянуты дюза и крышка сопла. При необходимости подтяните их.
- Продуйте воздушный шланг и плотно подсоедините его к присоединительному воздушному фитингу краскопульта.
- Налейте совместимый растворитель (для вододисперсионных красок это вода) в бачок для лакокрасочного материала и плотно подсоедините его к присоединительному фитингу для бачка на краскопульт.
- Тщательно промойте каналы подачи материала, сопло и дюзу краскопульта совместимым растворителем.
- Отсоедините бачок, удалите остатки растворителя и очистите бачок.
- Налейте подготовленный и разбавленный до необходимой вязкости лакокрасочный материал в бачок (не более ¼ от его объема) и плотно подсоедините его к присоединительному фитингу для бачка на краскопульт.
- Проверьте на тестовой поверхности качество распыления материала и отрегулируйте подачу материала, а также ширину и форму факела.
- Для регулировки ширины и формы факела, поверните соответствующий регулятор (№21, Рис.1). При необходимости форму факела можно изменить с овальной на круглую.
- Для регулировки соотношения подачи воздуха и материала, поверните регулятор подачи воздуха (№29, Рис.1) и/или регулятор подачи материала (№15, Рис.1) до нужного положения. Во время работы ни в коем случае не выкручивайте регуляторы полностью.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемое рабочее давление воздуха — от 1,4 до 2,8 бар.

Рекомендуемая вязкость лакокрасочного материала зависит от его свойств и условий окружающей среды, и может составлять от 15 до 30 DIN (сек).

Если исходная вязкость материала слишком высокая, постепенно добавляйте по 5-10% совместимого растворителя (для водоэмульсионных красок это вода) до тех пор, пока вязкость не будет соответствовать необходимым требованиям.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗБАВЛЕНИЮ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	
Распыляемый материал	Рекомендуемая вязкость, DIN (сек)
Алюминиевые краски	15-30
Масляные и эмалевые краски	18-22
Краски на водной основе, лаки, олифа	20-25
Акриловые краски	20-30
Серебрянки	22-25
Грунтовки, пластинчатые и латексные краски	24-28
Грунтовочный лак, глазури	не требует разбавления
ЛКМ на основе полиуретана	не требует разбавления
ЛКМ на основе синтетических смол	не требует разбавления

Не разбавляйте лакокрасочный материал слишком сильно — это снизит его качественные характеристики. Никогда не превышайте рекомендации по разбавлению, указанные на упаковке материала. Если материал не распыляется, замените установленную на краскопульте дюзу на дюзу большего диаметра. Если распыление по-прежнему невозможно, скорее всего, данный лакокрасочный материал не подходит для этого краскопульт, либо он неисправен или засорился.

При замене комплекта дюзы на другой размер убедитесь, что применяются оригинальные комплектующие, а также, что устанавливаемый тип и размер комплекта дюзы совместимы с данным краскопультом.

При работе старайтесь не превышать уровень подачи материала, установив его как можно меньше, но так, чтобы не ухудшалось качество выполняемой работы. Это позволит осуществлять наиболее качественную чистовую отделку, с наилучшей степенью измельчения наносимого материала. Не допускайте полного опустошения бачка, поскольку это нарушит качество распыления. Контролируйте уровень оставшегося в бачке материала и своевременно пополняйте бачок.

Сохраняйте постоянную дистанцию распыления. Расстояние от сопла краскопульт до обрабатываемой поверхности должно находиться в диапазоне от 160 до 200 мм. Не наклоняйте сильно и не переворачивайте краскопульт во избежание нарушения подачи материала.

Краскопульт следует держать так, чтобы он всегда был расположен перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. При нанесении материала краскопульт должен двигаться по прямой и горизонтальной линии. Из-за перемещения краскопульт по дуге окраска поверхности становится неравномерной.

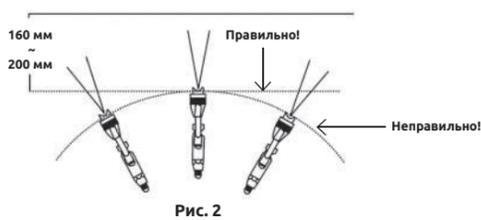


Рис. 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

• ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ, ЧИСТКОЙ ИЛИ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ КРАСКОПУЛЬТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ ПОДАЧУ ВОЗДУХА К КРАСКОПУЛЬТУ (№29, Рис.1) И ПОДАЧУ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА В НЕМ (№15, Рис.1), ПОСЛЕ ЧЕГО СБРОСЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В ВОЗДУШНЫХ КАНАЛАХ КРАСКОПУЛЬТА НАЖАТИЕМ НА ЕГО КУРОК (№37, Рис.1).

• БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ПРИ РАЗБОРКЕ КРАСКОПУЛЬТА, ПОСКОЛЬКУ ОН СОДЕРЖИТ ДЕТАЛИ С ОСТРЫМИ КРАЯМИ. РАЗБИРАЯ КРАСКОПУЛЬТ, ЗАПОМНИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ЕГО ДЕТАЛЕЙ.

1. Осуществляйте промывку и очистку краскопульт сразу же после окончания работы, во избежание засыхания лакокрасочного материала. Неполная, несвоевременная и некачественная промывка и очистка приведут к засорению краскопульт и отказу в гарантийном обслуживании.

2. Вылейте остатки лакокрасочного материала в другую ёмкость, а затем прочистите каналы подачи материала, сопло и дюзу краскопульт. Для этого налейте в бачок небольшое (не более 1/3 от его объёма) количество совместимого растворителя (для водоэмульсионных красок это вода) и распылите его до тех пор, пока факел не перестанет содержать частицы лакокрасочного материала.

3. Очистите другие части с помощью прилагаемой щётки, смоченной совместимым растворителем и ветошью. Не используйте жёсткие ткани и абразивные материалы для очистки. Регулярно смазывайте движущиеся части специальным маслом, не содержащим силиконов и кислот, или лёгким машинным маслом, которые не разрушают пластиковые уплотнения.

4. Перед разборкой полностью очистите каналы для подачи лакокрасочного материала. Воспользуйтесь гаечным ключом или входящим в комплект краскопульт универсальным ключом для того, чтобы снять распыляющую дюзу.

5. Снимайте распыляющую дюзу после снятия блока иглы (№№12-15, Рис.1), либо удерживая иглу в вытанутом состоянии для того, чтобы защитить элементы блока иглы от повреждений.

6. Герметизация иглы осуществляется тефлоновым уплотнительным кольцом с самозатягивающейся пружиной. Для замены иглы и её компонентов используйте гаечный ключ. Замена должна осуществляться полностью комплектом (сопло, игла, наконечник).

7. Удерживая блок иглы вставленным, вручную затяните его узлы и элементы, а затем плавно подтяните гаечным ключом, при этом нажимая на курок и наблюдая за перемещением иглы. Слишком сильная затяжка деталей будет препятствовать свободному движению иглы, что приведет к утечке лакокрасочного материала из сопла. Если детали затянуты слишком сильно, ослабьте их поворотом ключа против часовой стрелки до тех пор, пока игла не освободится, и не прекратится утечка материала.

8. Поверните регулятор формы факела (№21, Рис.1) против часовой стрелки до полного открытия. Затем затяните и зафиксируйте основание регулятора формы факела (№18, Рис.1) в корпусе краскопульт (№42, Рис.1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ САМОДЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ КРАСКОПУЛЬТА.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ КРАСКОПУЛЬТ ПОЛНОСТЬЮ В РАСТВОРИТЕЛЬ И ИНЫЕ ЖИДКОСТИ.
- НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ СОПЛА И ДЮЗЫ, КАНАЛЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА И МАТЕРИАЛА, А ТАКЖЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКА ИГЛЫ.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Форма факела	Проблема	Устранение
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Воздух просачивается между дюзой и коническим посадочным седлом для него в корпусе краскопульт. 2. Воздух просачивается через уплотнение иглы. 3. Мало лакокрасочного материала в бачке. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снимите дюзу, очистите её, сопло и посадочное седло дюзы. Если дюза или сопло повреждены, замените их. 2. Затяните посадочный винт (№6, Рис.1). 3. Пополните бачок материалом.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Материал накапливается на сопле и частично забивает отверстия в нём. Давление воздуха в разных отверстиях сопла различное. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удалите отложения материала из отверстий сопла, но не используйте для этого металлические предметы во избежание повреждения отверстий.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Материал накапливается на сопле и частично забивает отверстия в сопле или дюзе, либо вызывает их повреждение. 2. Неплотно закреплена дюза и/или крышка сопла. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удалите отложения материала с сопла и дюзы. При обнаружении повреждений замените сопло и/или дюзу. 2. Снимите крышку сопла и очистите посадочную часть сопла и/или дюзы.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком низкая вязкость распыляемого материала. 2. Слишком высокий выход распыляемого материала. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Добавьте в бачок больше распыляемого материала для увеличения его вязкости. 2. Отрегулируйте нужным образом подачу материала или форму факела.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком высокая вязкость распыляемого материала. 2. Слишком низкий выход распыляемого материала. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Добавьте в бачок больше совместимого растворителя для уменьшения вязкости материала. 2. Отрегулируйте нужным образом подачу материала или форму факела.

Брызги	1. Дюза и/или игла не фиксируются плотно в своих посадочных местах.	1. Очистите дюзу и/или иглу, либо замените их при обнаружении повреждений.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Начальный этап хода курка (когда выпускается только воздух) уменьшился. 3. Скопление лакокрасочного материала под крышкой сопла. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Замените повреждённые дюзу и/или иглу. 3. Прочистите отверстия в крышке сопла.

Проблема	Место проблемы	Детали для проверки	Причина	Устранение
Утечки воздуха (из под крышки сопла)	Блок воздушного клапана	Воздушный клапан	* Грязь или повреждение посадочного седла	- очистить - заменить
		Блок седла воздушного клапана	* Грязь или повреждение посадочного седла * Износ пружины воздушного клапана	- очистить - заменить - заменить
		Уплотнительное кольцо	* Повреждение или износ	- заменить
Утечка лакокрасочного материала	Сопло и/или дюза	Место контакта сопла/дюзы с иглой	* Грязь, повреждение, отложения лакокрасочного материала * Ослаблена затяжка регулятора подачи материала * Отложение материала на пружине иглы и/или её износ	- очистить - заменить - отрегулировать - заменить
		Место контакта сопла/дюзы с корпусом краскопульт	* Недостаточная затяжка посадочного кольца и/или дюзы * Загрязнение или повреждение резьбы посадочного кольца или его самого	- подтянуть - очистить - заменить
		Место контакта сопла/дюзы с уплотнением иглы	* Игла не возвращается из-за слишком тугой затяжки или повреждения * Игла не возвращается из-за скопления материала на поверхности иглы	- отрегулировать - заменить - отрегулировать - очистить
	Игла	Место контакта иглы с уплотнением	* Загрязнение или естественный износ иглы или уплотнения	- подтянуть - заменить
		Седло уплотнения	* Недостаточная затяжка уплотнительного винта иглы	- подтянуть
		Регулятор подачи материала	* Недостаточная подача материала	- отрегулировать
Лакокрасочный материал не распыляется	Входные и выходные отверстия краскопульт	Отверстие дюзы	* Загрязнены отверстие дюзы и/или отверстия крышки сопла	- очистить
		Мини-фильтр для материала в бачок	* Загрязнён мини-фильтр	- очистить - заменить

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить краскопульты необходимо в отапливаемом помещении при температуре выше +10 °C с относительной влажностью не более 60%. Утилизировать вместе с бытовыми отходами, в соответствии с установленными правилами в РФ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Гарантийный срок для пневматических краскопульт BERGER® «ГПЮН» HVLP составляет 12 месяцев с момента покупки изделия, при условии соблюдения правил его использования, а так же условий обслуживания и хранения. Несоблюдение правил, приведенных в данной инструкции, может повлечь за собой выход из строя краскопульт, а также нанесение вреда здоровью пользователя и окружающих.

Если установлено, что поломка краскопульт произошла по независящим от потребителя причинам и связана с дефектом материалов или нарушением технологических процессов при производстве, что в итоге делает дальнейшее использование краскопульт, то он подлежит ремонту или замене в месте его покупки. Для определения причин отказа или характера повреждений может потребоваться проведение технической экспертизы.

Замена или гарантийный ремонт производится после подтверждения компанией-производителем или уполномоченным сервисным центром соответствия требованиям гарантийных обязательств.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- при несанкционированном изменении конструкции изделия
- при засорении застывшим окрасочным материалом магистрали, сопла и дюзы
- при обнаружении на изделии следов механических и иных повреждений

Уплотнения, сальники, сопла, дюзы, иглы и прочие расходные материалы не подлежат гарантийному ремонту. Гарантийные обязательства также не распространяются на любые конструктивные изменения краскопульт, повреждения вызванные воздействием влаги и агрессивных сред, чистку изделия и замену частей, подверженных естественному износу и выработке при эксплуатации. Производитель снимает с себя всякую ответственность за вред, причинённый вследствие нарушения рекомендованных правил эксплуатации и хранения данного изделия.

Для подтверждения факта покупки краскопульт необходимо заполнить и сохранить гарантийный талон на весь срок эксплуатации изделия. Гарантийный талон заполняется в месте покупки краскопульт. Кроме гарантийного талона, потребитель должен предоставить документ, подтверждающий факт покупки краскопульт.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации в течение всего срока пользования изделием. Передайте его вместе с изделием следующему владельцу. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного уведомления. Использование аппарата возможно и после истечения указанного срока службы при условии проверки его специализированным сервисным центром.


Гарантийный талон

Модель (артикул)	Печать продавца
Продавец (наименования места продажи)	
ФИО и подпись продавца	
Дата продажи	
Изделие осмотрено, внешних дефектов не обнаружено (подпись покупателя)	
С гарантийными условиями ознакомлен (подпись покупателя)	
Укажите причину возврата краскопульт (заполняется в случае наступления гарантийного случая)	



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Краскопульт пневматический BERGER® «ГЕЛЬБ» LVMP
BG1379, BG1380, BG1411

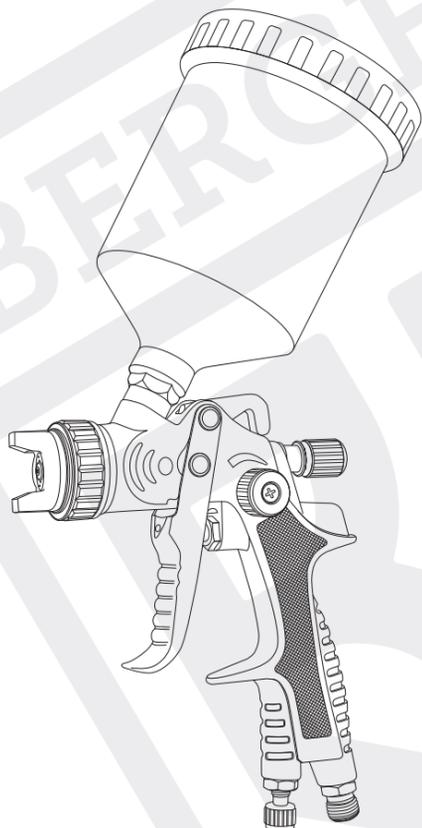

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания Berger® благодарит Вас за выбор нашей продукции. Краскопульт пневматический Berger® отличается простотой обслуживания, безопасностью в эксплуатации и высокой надёжностью.

Перед началом использования краскопульта просим Вас внимательно ознакомиться с данным руководством и сохранить его на весь срок использования краскопульта.

Компания BERGER® «ВЫБИРАЙ! БЕРИ! ДЕЛАЙ!»

Это руководство содержит ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ИНСТРУКЦИИ!

В данной инструкции по эксплуатации используются следующие символы:

	Риск получения травмы, смерти или иных повреждений в случае несоблюдения инструкций из данного руководства
	Опасность возникновения возгорания или взрыва
	Опасность возникновения статического электричества или поражения электрическим током. При работе необходимо заземление
	Надевайте защитные перчатки
	Надевайте респиратор. При работе может образовываться пыль, вредная для здоровья
	Используйте защиту для глаз
	Необходима хорошая вентиляция рабочего места

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пневматический краскопульт BERGER® «ГЕЛЬБ» LVMP предназначен исключительно для окрасочных работ! Категорически запрещено использовать краскопульт для любых иных целей. Оператор краскопульта должен быть полностью ознакомлен с требованиями, изложенными в данном руководстве, включая важные предупреждения, предостережения и правила эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое рабочее давление воздуха: от 2,0 до 3,0 бар
Максимальное давление: 6,5 бар
Уровень шума при работе краскопульта: 74,8 дБ (А)
Диапазон допустимых температур окружающей среды: +5 - +40 °С

Модель	Диаметр дюзы, мм	Воздушное давление*, бар	Расход воздуха, л/мин	Расход материала, мл/мин	Ширина факела, мм	Расстояние распыления, мм	Вес с бачком, граммы
BG1379	1.3	2,0 – 3,0	255	300	190	170	590
BG1380	1.4		270	340	210	200	
BG1411	1.7		311	420	240	220	

* Воздушное давление на входе в краскопульт при нажатии на курок

СХЕМА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ КРАСКОПУЛЬТА BERGER® «ГЕЛЬБ» HVLP

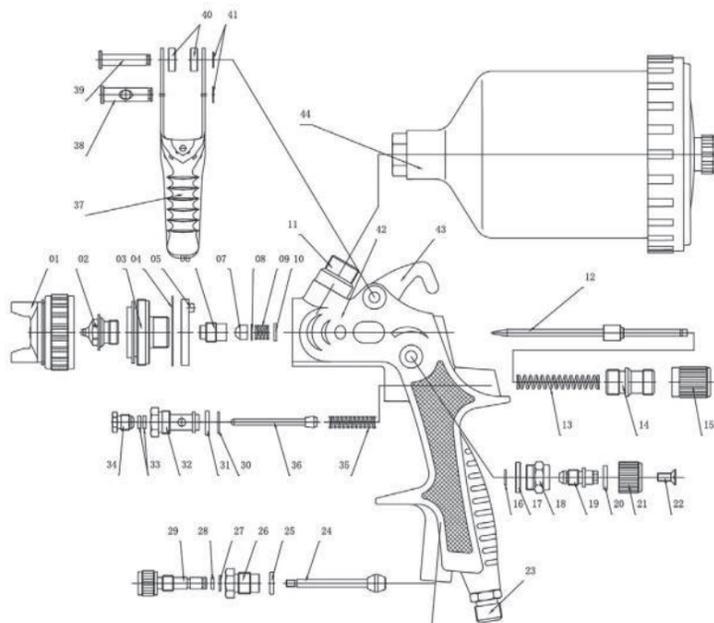


Рис. 1

СХЕМА КРАСКОПУЛЬТА (Рис. 1)	
1) Сопло в сборе	23) Присоединительный воздушный фитинг
2) Дюза*	24) Игла клапана подачи воздуха*
3) Передняя прокладка	25) Уплотнительное кольцо клапана подачи воздуха*
4) Шайба передней прокладки	26) Седло регулятора подачи воздуха
5) Атмолизное кольцо	27) Направляющий круг регулятора подачи воздуха
6) Посадочный винт	28) Уплотнительное кольцо регулятора подачи воздуха
7) Направляющая иглы 1	29) Винт регулятора подачи воздуха
8) Плоская шайба	30) Шайба клапана курка
9) Пружина направляющей иглы	31) Уплотнительное кольцо курка
10) Направляющая иглы 2	32) Крышка клапана курка
11) Присоединительный фитинг бачка	33) Шайба клапана курка*
12) Игла*	34) Винт клапана курка
13) Пружина иглы	35) Пружина клапана курка
14) Седло регулятора подачи материала	36) Игла клапана курка*
15) Регулятор подачи материала	37) Курок
16) Направляющий круг регулятора формы факела	38) Штифт курка с отверстием
17) Шайба регулятора формы факела	39) Штифт курка
18) Основание регулятора формы факела	40) Шайба курка
19) Клапан регулятора формы факела	41) Направляющий круг курка
20) Уплотнительное кольцо регулятора формы факела*	42) Корпус краскопульта
21) Рукоятка регулятора формы факела	43) Подвесной крюк краскопульта
22) Крестовой болт	44) Бачок для материала

* Отмеченные детали являются расходными материалами

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА

- Используемые в работе лакокрасочные материалы и растворители могут быть легковоспламеняющимися, горючими или взрывоопасными, поэтому:
 - Используйте краскопульт в хорошо вентилируемом помещении.
 - Не используйте краскопульт вблизи любых источников возгорания, таких как открытый огонь, горячая сигарета, искрящая электропроводка и т.п.
- НИКОГДА не используйте в работе галогенизированные углеводородные растворители (1.1.1-трихлорэтан, этилхлорид, метил этилена и т.п.), которые могут вступать в химическую реакцию с деталями из алюминия и цинка и вызывать взрыв. Внимательно изучите упаковку и прилагающиеся спецификации на используемые материалы и растворители, и убедитесь, что они совместимы с алюминиевыми и цинковыми деталями.
- Чтобы снизить риск возникновения статического искрения, необходимо обеспечить постоянное заземление распылительного оборудования и обрабатываемой поверхности. Рекомендуется применять токопроводящие воздушные и жидкостные шланги.

ОПАСНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- НИКОГДА не направляйте краскопульт в сторону людей и животных.
- НИКОГДА не превышайте рекомендованное максимальное давление воздуха при использовании оборудования.
- ВСЕГДА сбрасывайте давление воздуха и жидкости перед чисткой, разборкой или обслуживанием краскопульта и воздушной линии. Для аварийной остановки и предотвращения непреднамеренного срабатывания оборудования рекомендуется установить на воздушной магистрали рядом с краскопультом запирающий шаровый кран для экстренной остановки подачи воздуха.

ОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РАСПЫЛЕНИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Токсичные пары, образующиеся при распылении некоторых растворителей и лакокрасочных материалов, могут вызвать отравление и нанести серьезный вред здоровью, поэтому:
 - Используйте краскопульт только в хорошо вентилируемых местах.
 - Всегда надевайте защитные очки, перчатки, респиратор и т.д. чтобы предотвратить попадание токсичных паров, растворителей и лакокрасочных материалов в глаза или на кожу.
- Уровень шума, упомянутый в основных технических характеристиках, был измерен на расстоянии 1,0 метра за соплом краскопульта, на высоте 1,6 метра от пола.
 - При необходимости надевайте строительные наушники или беруши.

ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

- НИКОГДА не модифицируйте и не изменяйте конструкцию краскопульта.
- НИКОГДА не входите в рабочие зоны роботов, манипуляторов, конвейеров и т.д. если эти машины не выключены.
- НИКОГДА не распыляйте пищевые продукты или бытовые химикаты при помощи данного краскопульта.
- При обнаружении неисправностей или иных помех в работе краскопульта немедленно прекратите работу, найдите и устраните их причину. Никогда не используйте краскопульт, пока не устранена проблема в его работе.

УСТАНОВКА И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Убедитесь, что изделие не было повреждено во время транспортировки. По воздушной магистрали к краскопульту должен подаваться чистый сухой воздух допустимой температуры.
- Проверьте, плотно ли затянуты дюза и крышка сопла. При необходимости подтяните их.
 - Продуйте воздушный шланг и плотно подсоедините его к присоединительному воздушному фитингу краскопульта.
 - Налейте совместимый растворитель (для водоэмульсионных красок это вода) в бачок для лакокрасочного материала и плотно подсоедините его к присоединительному фитингу для бачка на краскопульте.
 - Тщательно промойте каналы подачи материала, сопло и дюзу краскопульта совместимым растворителем.
 - Отсоедините бачок, удалите остатки растворителя и очистите бачок.
 - Налейте подготовленный и разбавленный до необходимой вязкости лакокрасочный материал в бачок (не более ¼ от его объема) и плотно подсоедините его к присоединительному фитингу для бачка на краскопульте.
 - Проверьте на тестовой поверхности качество распыления материала и отрегулируйте подачу материала, а также ширину и форму факела.
 - Для регулировки ширины и формы факела, поверните соответствующий регулятор (№21, Рис.1). При необходимости форму факела можно изменить с овальной на круглую.
 - Для регулировки соотношения подачи воздуха и материала, поверните регулятор подачи воздуха (№29, Рис.1) и/или регулятор подачи материала (№15, Рис.1) до нужного положения. Во время работы ни в коем случае не выкручивайте регуляторы полностью.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемое рабочее давление воздуха — от 2,0 до 3,0 бар.

Рекомендуемая вязкость лакокрасочного материала зависит от его свойств и условий окружающей среды, и может составлять от 15 до 30 DIN (сек).

Если исходная вязкость материала слишком высокая, постепенно добавляйте по 5-10% совместимого растворителя (для водоэмульсионных красок это вода) до тех пор, пока вязкость не будет соответствовать необходимым требованиям.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗБАВЛЕНИЮ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	
Распыляемый материал	Рекомендуемая вязкость, DIN (сек)
Алюминиевые краски	15-30
Масляные и эмалевые краски	18-22
Краски на водной основе, лаки, олифа	20-25
Акриловые краски	20-30
Серебрянки	22-25
Грунтовки, пластинчатые и латексные краски	24-28
Грунтовочный лак, глазури	не требует разбавления
ЛКМ на основе полиуретана	не требует разбавления
ЛКМ на основе синтетических смол	не требует разбавления

Не разбавляйте лакокрасочный материал слишком сильно — это снизит его качественные характеристики. Никогда не превышайте рекомендации по разбавлению, указанные на упаковке материала. Если материал не распыляется, замените установленную на краскопульте дюзу на дюзу большего диаметра. Если распыление по-прежнему невозможно, скорее всего, данный лакокрасочный материал не подходит для этого краскопульт, либо он неисправен или засорился.

При замене комплекта дюзы на другой размер убедитесь, что применяются оригинальные комплектующие, а также, что устанавливаемый тип и размер комплекта дюзы совместимы с данным краскопультом.

При работе старайтесь не превышать уровень подачи материала, установив его как можно меньше, но так, чтобы не ухудшалось качество выполняемой работы. Это позволит осуществлять наиболее качественную чистовую отделку, с наилучшей степенью измельчения наносимого материала. Не допускайте полного опустошения бачка, поскольку это нарушит качество распыления. Контролируйте уровень оставшегося в бачке материала и своевременно пополняйте бачок.

Сохраняйте постоянную дистанцию распыления. Расстояние от сопла краскопульт до обрабатываемой поверхности должно находиться в диапазоне от 170 до 220 мм. Не наклоняйте сильно и не переворачивайте краскопульт во избежание нарушения подачи материала.

Краскопульт следует держать так, чтобы он всегда был расположен перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. При нанесении материала краскопульт должен двигаться по прямой и горизонтальной линии. Из-за перемещения краскопульт по дуге окраска поверхности становится неравномерной.

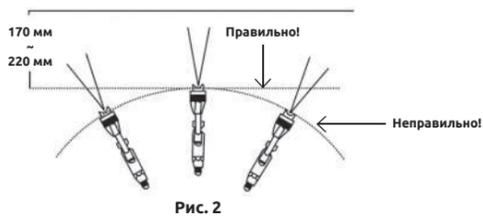


Рис. 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

• ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ, ЧИСТКОЙ ИЛИ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ КРАСКОПУЛЬТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ ПОДАЧУ ВОЗДУХА К КРАСКОПУЛЬТУ (№29, Рис.1) и ПОДАЧУ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА В НЕМ (№15, Рис.1), ПОСЛЕ ЧЕГО СБРОСЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В ВОЗДУШНЫХ КАНАЛАХ КРАСКОПУЛЬТА НАЖАТИЕМ НА ЕГО КУРОК (№37, Рис.1).

• БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ПРИ РАЗБОРКЕ КРАСКОПУЛЬТА, ПОСКОЛЬКУ ОН СОДЕРЖИТ ДЕТАЛИ С ОСТРЫМИ КРАЯМИ. РАЗБИРАЯ КРАСКОПУЛЬТ, ЗАПОМНИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ЕГО ДЕТАЛЕЙ.

1. Осуществляйте промывку и очистку краскопульт сразу же после окончания работы, во избежание засыхания лакокрасочного материала. Неполная, несвоевременная и некачественная промывка и очистка приведут к засорению краскопульт и отказу в гарантийном обслуживании.

2. Вылейте остатки лакокрасочного материала в другую ёмкость, а затем прочистите каналы подачи материала, сопло и дюзу краскопульт. Для этого налейте в бачок небольшое (не более 1/3 от его объёма) количество совместимого растворителя (для водоэмульсионных красок это вода) и распылите его до тех пор, пока факел не перестанет содержать частицы лакокрасочного материала.

3. Очистите другие части с помощью прилагаемой щётки, смоченной совместимым растворителем и ветошью. Не используйте жёсткие ткани и абразивные материалы для очистки. Регулярно смазывайте движущиеся части специальным маслом, не содержащим силиконов и кислот, или лёгким машинным маслом, которые не разрушают пластиковые уплотнения.

4. Перед разборкой полностью очистите каналы для подачи лакокрасочного материала. Воспользуйтесь гаечным ключом или входящим в комплект краскопульт универсальным ключом для того, чтобы снять распыляющую дюзу.

5. Снимайте распыляющую дюзу после снятия блока иглы (№№12-15, Рис.1), либо удерживая иглу в вытанутом состоянии для того, чтобы защитить элементы блока иглы от повреждений.

6. Герметизация иглы осуществляется тефлоновым уплотнительным кольцом с самозатягивающейся пружиной. Для замены иглы и её компонентов используйте гаечный ключ. Замена должна осуществляться полностью комплектом (сопло, игла, наконечник).

7. Удерживая блок иглы вставленным, вручную затяните его узлы и элементы, а затем плавно подтяните гаечным ключом, при этом нажимая на курок и наблюдая за перемещением иглы. Слишком сильная затяжка деталей будет препятствовать свободному движению иглы, что приведет к утечке лакокрасочного материала из сопла. Если детали затянуты слишком сильно, ослабьте их поворотом ключа против часовой стрелки до тех пор, пока игла не освободится, и не прекратится утечка материала.

8. Поверните регулятор формы факела (№21, Рис.1) против часовой стрелки до полного открытия. Затем затяните и зафиксируйте основание регулятора формы факела (№18, Рис.1) в корпусе краскопульт (№42, Рис.1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ САМОДЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ КРАСКОПУЛЬТА.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ КРАСКОПУЛЬТ ПОЛНОСТЬЮ В РАСТВОРИТЕЛЬ И ИНЫЕ ЖИДКОСТИ.
- НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ СОПЛА И ДЮЗЫ, КАНАЛЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА И МАТЕРИАЛА, А ТАКЖЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКА ИГЛЫ.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Форма факела	Проблема	Устранение
	1. Воздух просачивается между дюзой и коническим посадочным седлом для него в корпусе краскопульт. 2. Воздух просачивается через уплотнение иглы. 3. Мало лакокрасочного материала в бачке.	1. Снимите дюзу, очистите её, сопло и посадочное седло дюзы. Если дюза или сопло повреждены, замените их. 2. Затяните посадочный винт (№6, Рис.1). 3. Пополните бачок материалом.
	1. Материал накапливается на сопле и частично забивает отверстия в нём. Давление воздуха в разных отверстиях сопла различное.	1. Удалите отложения материала из отверстий сопла, но не используйте для этого металлические предметы во избежание повреждения отверстий.
	1. Материал накапливается на сопле и частично забивает отверстия в сопле или дюзе, либо вызывает их повреждение. 2. Неплотно закреплена дюза и/или крышка сопла.	1. Удалите отложения материала с сопла и дюзы. При обнаружении повреждений замените сопло и/или дюзу. 2. Снимите крышку сопла и очистите посадочную часть сопла и/или дюзы.
	1. Слишком низкая вязкость распыляемого материала. 2. Слишком высокий выход распыляемого материала.	1. Добавьте в бачок больше распыляемого материала для увеличения его вязкости. 2. Отрегулируйте нужным образом подачу материала или форму факела.
	1. Слишком высокая вязкость распыляемого материала. 2. Слишком низкий выход распыляемого материала.	1. Добавьте в бачок больше совместимого растворителя для уменьшения вязкости материала. 2. Отрегулируйте нужным образом подачу материала или форму факела.

Брызги	1. Дюза и/или игла не фиксируются плотно в своих посадочных местах. 2. Начальный этап хода курка (когда выпускается только воздух) уменьшился. 3. Скопление лакокрасочного материала под крышкой сопла.	1. Очистите дюзу и/или иглу, либо замените их при обнаружении повреждений. 2. Замените повреждённые дюзу и/или иглу. 3. Прочистите отверстия в крышке сопла.
--------	---	--

Проблема	Место проблемы	Детали для проверки	Причина	Устранение
Утечки воздуха (из под крышки сопла)	Блок воздушного клапана	Воздушный клапан	* Грязь или повреждение посадочного седла	- очистить - заменить
		Блок седла воздушного клапана	* Грязь или повреждение посадочного седла * Износ пружины воздушного клапана	- очистить - заменить - заменить
		Уплотнительное кольцо	* Повреждение или износ	- заменить
Утечка лакокрасочного материала	Сопло и/или дюза	Место контакта сопла/дюзы с иглой	* Грязь, повреждение, отложения лакокрасочного материала * Ослаблена затяжка регулятора подачи материала * Отложение материала на пружине иглы и/или её износ	- очистить - заменить - отрегулировать - заменить
		Место контакта сопла/дюзы с корпусом краскопульт	* Недостаточная затяжка посадочного кольца и/или дюзы * Загрязнение или повреждение резьбы посадочного кольца или его самого	- подтянуть - очистить - заменить
		Место контакта сопла/дюзы с уплотнением иглы	* Игла не возвращается из-за слишком тугой затяжки или повреждения * Игла не возвращается из-за скопления материала на поверхности иглы	- отрегулировать - заменить - отрегулировать - очистить
	Игла	Место контакта иглы с уплотнением	* Загрязнение или естественный износ иглы или уплотнения	- подтянуть - заменить
		Седло уплотнения	* Недостаточная затяжка уплотнительного винта иглы	- подтянуть
	Лакокрасочный материал не распыляется	Входные и выходные отверстия краскопульт	Регулятор подачи материала	* Недостаточная подача материала
Отверстие дюзы			* Загрязнены отверстие дюзы и/или отверстия крышки сопла	- очистить
Мини-фильтр для материала в бачок			* Загрязнён мини-фильтр	- очистить - заменить

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить краскопульты необходимо в отапливаемом помещении при температуре выше +10 °C с относительной влажностью не более 60%. Утилизировать вместе с бытовыми отходами, в соответствии с установленными правилами в РФ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Гарантийный срок для пневматических краскопультов BERGER® «ГЕЛЬБ» LVMP составляет 12 месяцев с момента покупки изделия, при условии соблюдения правил его использования, а так же условий обслуживания и хранения. Несоблюдение правил, приведенных в данной инструкции, может повлечь за собой выход из строя краскопульт, а также нанесение вреда здоровью пользователя и окружающих.

Если установлено, что поломка краскопульт произошла по независимым от потребителя причинам и связана с дефектом материалов или нарушением технологических процессов при производстве, что в итоге делает дальнейшее использование краскопульт, то он подлежит ремонту или замене в месте его покупки. Для определения причин отказа или характера повреждений может потребоваться проведение технической экспертизы.

Замена или гарантийный ремонт производится после подтверждения компанией-производителем или уполномоченным сервисным центром соответствия требованиям гарантийных обязательств.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- при несанкционированном изменении конструкции изделия
- при засорении застывшим окрасочным материалом магистрали, сопла и дюзы
- при обнаружении на изделии следов механических и иных повреждений

Уплотнения, сальники, сопла, дюзы, иглы и прочие расходные материалы не подлежат гарантийному ремонту. Гарантийные обязательства также не распространяются на любые конструктивные изменения краскопульт, повреждения вызванные воздействием влаги и агрессивных сред, чистку изделия и замену частей, подверженных естественному износу и выработке при эксплуатации. Производитель снимает с себя всякую ответственность за вред, причинённый вследствие нарушения рекомендованных правил эксплуатации и хранения данного изделия. Для подтверждения факта покупки краскопульт необходимо заполнить и сохранить гарантийный талон на весь срок эксплуатации изделия. Гарантийный талон заполняется в месте покупки краскопульт.

Кроме гарантийного талона, потребитель должен предоставить документ, подтверждающий факт покупки краскопульт.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации в течение всего срока пользования изделием. Передайте его вместе с изделием следующему владельцу. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного уведомления. Использование аппарата возможно и после истечения указанного срока службы при условии проверки его специализированным сервисным центром.

Гарантийный талон

Модель (артикул)	Печать продавца
Продавец (наименования места продажи)	
ФИО и подпись продавца	
Дата продажи	
Изделие осмотрено, внешних дефектов не обнаружено (подпись покупателя)	
С гарантийными условиями ознакомлен (подпись покупателя)	
Укажите причину возврата краскопульт (заполняется в случае наступления гарантийного случая)	



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Краскопульты пневматические BERGER®
«ЗИЛЬБЕР» HVLP BG1388 / BG1389
«ГОЛЬД» LVMP BG1390 / BG1391



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания Berger® благодарит Вас за выбор нашей продукции. Краскопульты пневматический Berger® отличается простотой обслуживания, безопасностью в эксплуатации и высокой надёжностью.

Перед началом использования краскопульты просим Вас внимательно ознакомиться с данным руководством и сохранить его на весь срок использования краскопульты.

Компания BERGER® «ВЫБИРАЙ! БЕРИ! ДЕЛАЙ!»

Это руководство содержит ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ИНСТРУКЦИИ!

В данной инструкции по эксплуатации используются следующие символы:

	Риск получения травмы, смерти или иных повреждений в случае несоблюдения инструкций из данного руководства
	Опасность возникновения возгорания или взрыва
	Опасность возникновения статического электричества или поражения электрическим током. При работе необходимо заземление
	Надевайте защитные перчатки
	Надевайте респиратор. При работе может образовываться пыль, вредная для здоровья
	Используйте защиту для глаз
	Необходима хорошая вентиляция рабочего места

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Краскопульты пневматические BERGER® «ЗИЛЬБЕР» HVLP и «ГОЛЬД» LVMP предназначены исключительно для окрасочных работ! Категорически запрещено использовать краскопульт для любых иных целей. Оператор краскопульты должен быть полностью ознакомлен с требованиями, изложенными в данном руководстве, включая важные предупреждения, предостережения и правила эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное давление: 6,5 бар

Уровень шума при работе краскопульты: 74,8 дБ (А)

Диапазон допустимых температур окружающей среды: +5 - +40 °С

Модель	Диаметр дюзы, мм	Воздушное давление*, бар	Расход воздуха, л/мин	Расход материала, мл/мин	Ширина факела, мм	Расстояние распыления, мм	Вес с бачком, граммы
BG1388	1.3	1,5 – 2,5	396	165	280	160	652
BG1389	1.4		453	205	300	170	
BG1390	1.3	2,0 – 3,0	255	230	260	190	
BG1391	1.4		311	270	280	200	

* Воздушное давление на входе в краскопульт при нажатии курка

СХЕМА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ КРАСКОПУЛЬТОВ «ЗИЛЬБЕР» И «ГОЛЬД»

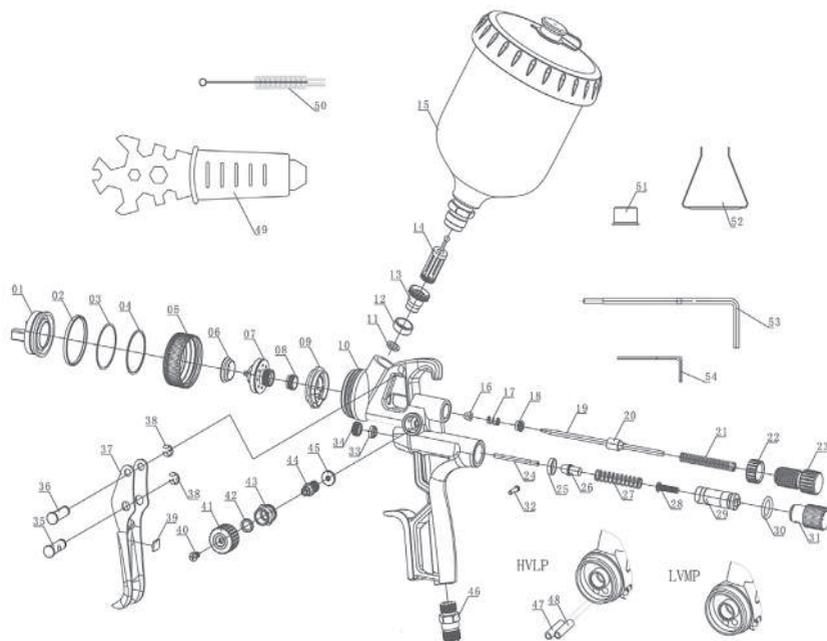


Рис. 1

СХЕМА КРАСКОПУЛЬТА (Рис. 1)		
01) Сопло	19) Игла*	37) Курок
02) Герметичная шайба сопла	20) Седло иглы	38) Разъёмная шайба
03) Кольцевая прокладка сопла	21) Пружина иглы	39) Прокладка курка
04) Уплотнительное кольцо сопла	22) Стопорная гайка регулятора иглы	40) Крестовой болт
05) Посадочное кольцо	23) Регулятор подачи материала	41) Регулятор формы факела
06) Стопорное кольцо дюзы	24) Игла клапана подачи воздуха*	42) Уплотнительная шайба*
07) Дюза*	25) Уплотнительное кольцо клапана*	43) Седло регулятора формы факела
08) Прокладка дюзы	26) Направляющая иглы подачи воздуха	44) Шток регулятора формы факела
09) Атомизное кольцо	27) Пружина клапана подачи воздуха	45) Клапан регулятора формы факела
10) Корпус краскопульт	28) Болт клапана подачи воздуха	46) Присоед.-ный воздушн. фитинг
11) Подкладка фитинга бачка	29) Переключатель клапана воздуха	47) Втулка воздушного потока Ø 3.8
12) Кольцо фитинга бачка	30) Уплотн. кольцо регулятора воздуха	48) Втулка воздушного потока Ø 3.3
13) Присоединительный фитинг бачка	31) Регулятор подачи воздуха	49) Универсальный ключ
14) Пластиковый фильтр ЛКМ	32) Фиксатор регулятора воздуха	50) Кисточка для чистки
15) Бачок	33) Уплотнение иглы подачи воздуха*	51) Крышка фитинга бачка
16) Направляющая иглы	34) Гайка иглы подачи воздуха	52) Съёмник атомизного кольца
17) Пружина регулятора хода иглы	35) Штифт курка с отверстием	53) Большой шестигранный ключ
18) Винт регулятора хода иглы	36) Штифт курка	54) Малый шестигранный ключ

* Отмеченные детали являются расходными материалами

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА

1. Используемые в работе лакокрасочные материалы и растворители могут быть легковоспламеняющимися, горючими или взрывоопасными, поэтому:

- Используйте краскопульт в хорошо вентилируемом помещении.
- Не используйте краскопульт вблизи любых источников возгорания, таких как открытый огонь, горящая сигарета, искрящая электропроводка и т.п.

2. НИКОГДА не используйте в работе галогенизированные углеводородные растворители (1.1.1-трихлорэтан, этилхлорид, метил этилена и т.п.), которые могут вступать в химическую реакцию с деталями из алюминия и цинка и вызывать взрыв. Внимательно изучите упаковку и прилагающиеся спецификации на используемые материалы и растворители, и убедитесь, что они совместимы с алюминиевыми и цинковыми деталями.

3. Чтобы снизить риск возникновения статического искрения, необходимо обеспечить постоянное заземление распылительного оборудования и обрабатываемой поверхности. Обязательно используйте токопроводящие воздушные и жидкостные шланги.



ОПАСНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. НИКОГДА не направляйте краскопульт в сторону людей и животных.

2. НИКОГДА не превышайте рекомендованное максимальное давление воздуха при использовании оборудования.

3. ВСЕГДА сбрасывайте давление воздуха и жидкости перед чистой, разборкой или обслуживанием краскопульты и воздушной линии. Для аварийной остановки и предотвращения непреднамеренного срабатывания оборудования рекомендуется установить на воздушной магистрали рядом с краскопультом запирающий шаровой кран для экстренной остановки подачи воздуха.



ОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РАСПЫЛЕНИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Токсичные пары, образующиеся при распылении некоторых растворителей и лакокрасочных материалов, могут вызвать отравление и нанести серьезный вред здоровью, поэтому:

- Используйте краскопульт только в хорошо вентилируемых помещениях.
- Всегда надевайте защитные очки, перчатки, респиратор и т.д. чтобы предотвратить попадание токсичных паров, растворителей и лакокрасочных материалов в глаза или на кожу.
- Перед распылением всегда читайте все этикетки, паспорта безопасности и следуйте рекомендациям по применяемому лакокрасочному материалу.

2. Уровень шума, упомянутый в основных технических характеристиках, был измерен на расстоянии 1 метр от работающего краскопульты, на высоте 1,6 метра от пола.

- При необходимости надевайте строительные наушники или беруши.



ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

1. НИКОГДА не модифицируйте и не изменяйте конструкцию краскопульты.

2. НИКОГДА не входите в рабочие зоны роботов, манипуляторов, конвейеров и т.д. если эти машины не выключены.

3. НИКОГДА не распыляйте пищевые продукты или бытовые химикаты при помощи данного краскопульты.


4. При обнаружении неисправностей или иных помех в работе краскопульты немедленно прекратите работу, найдите и устраните их причину. Никогда не используйте краскопульт, пока не устранена проблема в его работе.

УСТАНОВКА И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что изделие не было повреждено во время транспортировки. По воздушной магистрали к краскопульту должен подаваться тщательно отфильтрованный чистый сухой воздух допустимой температуры.

1. Проверьте, плотно ли затянуты дюза и крышка сопла. При необходимости подтяните их.
2. Продуйте воздушный шланг и плотно подсоедините его к присоединительному воздушному фитингу краскопульты. Рекомендованный внутренний диаметр шланга – 8 мм.
3. Настройте необходимый уровень рабочего давления (см. таблицу в разделе «Технические Характеристики») и откройте на максимум регулятор подачи воздуха (Рис. 2.1) поворотом его по часовой стрелке до упора.
3. Налейте совместимый растворитель (для вододисперсионных красок это вода) в бачок для лакокрасочного материала и плотно подсоедините его к присоединительному фитингу для бачка на краскопульте.
4. Тщательно промойте каналы подачи материала, сопло и дюзу краскопульты совместимым растворителем.
5. Отсоедините бачок, удалите остатки растворителя и очистите бачок.
6. Налейте подготовленный и разбавленный до необходимой вязкости лакокрасочный материал в бачок (не более ¼ от его объема) и плотно подсоедините его к присоединительному фитингу для бачка на краскопульте.
7. Проверьте на тестовой поверхности качество распыления материала и отрегулируйте подачу материала, а также ширину и форму факела.
8. Для регулировки соотношения подачи воздуха и материала, поверните регулятор подачи воздуха (Рис.2.1) и/или регулятор подачи материала (№1 на Рис.2.2) до нужного положения. При нормальных условиях работы регулятор подачи материала открыт на максимум. Зафиксировать его можно при помощи контргайки (№2 на Рис.2.2).
9. Для регулировки ширины и формы факела, поверните соответствующий регулятор (Рис.2.3). При необходимости форму факела можно изменить с овальной на круглую.

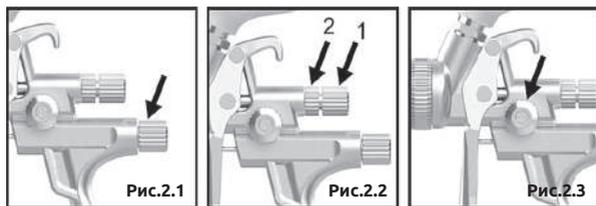

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемая вязкость лакокрасочного материала зависит от его свойств и условий окружающей среды, и может составлять от 15 до 30 DIN (сек).

Если исходная вязкость материала слишком высокая, постепенно добавляйте по 5-10% совместимого растворителя (для вододисперсионных красок это вода) до тех пор, пока вязкость не будет соответствовать необходимым требованиям.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗБАВЛЕНИЮ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Распыляемый материал	Рекомендуемая вязкость, DIN (сек)
Алюминиевые краски	15-30
Масляные и эмалевые краски	18-22
Краски на водной основе, лаки, олифа	20-25
Акриловые краски	20-30
Серебрянки	22-25
Грунтовки, пластинчатые и латексные краски	24-28
Грунтовочный лак, глазури	не требует разбавления
ЛКМ на основе полиуретана	не требует разбавления
ЛКМ на основе синтетических смол	не требует разбавления

Не разбавляйте лакокрасочный материал слишком сильно — это снизит его качественные характеристики. Никогда не превышайте рекомендации по разбавлению, указанные на упаковке материала. Если материал не распыляется, замените установленную на краскопульте дюзу на дюзу большего диаметра. Если распыление по-прежнему невозможно, скорее всего, данный лакокрасочный материал не подходит для этого краскопульты, либо он неисправен или засорился.

Во избежание повреждения краскопульты, запрещается использовать лакокрасочные материалы, содержащие абразивные частицы, кислоты или нефтепродукты.

При замене комплекта дюзы на другой размер убедитесь, что применяются оригинальные комплектующие, а также, что устанавливаемый тип и размер комплекта дюзы совместимы с данным краскопульты.

Неполное нажатие на спусковой курок позволяет открыть только воздушный клапан, к примеру – для очистки обрабатываемой поверхности от пыли и грязи. При дальнейшем более сильном нажатии на курок открывается также и клапан подачи лакокрасочного материала. Крышка бачка оснащена герметичным устройством, предотвращающим утечку лакокрасочного материала из вентиляционного отверстия бачка.

При работе старайтесь не превышать уровень подачи материала, установив его как можно меньше, но так, чтобы не ухудшалось качество выполняемой работы. Это позволит осуществлять наиболее качественную чистовую отделку, с наибольшей степенью измельчения наносимого материала. Не допускайте полного опустошения бачка, поскольку это нарушит качество распыления. Контролируйте уровень оставшегося в бачке материала и своевременно пополняйте бачок. Сохраняйте постоянную дистанцию распыления. Расстояние от сопла краскопульты до обрабатываемой поверхности должно находиться в диапазоне от 160 до 200 мм. Не наклоняйте и не переворачивайте краскопульт во избежание нарушения подачи материала.

Краскопульт следует держать так, чтобы он всегда был расположен перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. При нанесении материала краскопульт должен двигаться по прямой и горизонтальной линии. Из-за перемещения краскопульты по дуге окраска поверхности становится неравномерной.

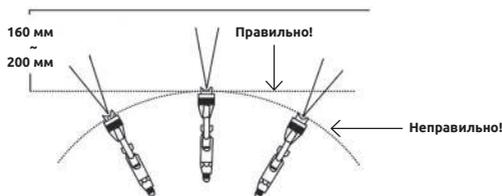


Рис. 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ, ЧИСТКОЙ ИЛИ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ КРАСКОПУЛЬТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ ПОДАЧУ ВОЗДУХА К КРАСКОПУЛЬТУ (Рис.2.1) И ПЕРЕКРОЙТЕ ПОДАЧУ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА В НЁМ (Рис.2.2), ПОСЛЕ ЧЕГО СБРОСЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В ВОЗДУШНЫХ КАНАЛАХ КРАСКОПУЛЬТА НАЖАТИЕМ НА ЕГО КУРОК (№37 на Рис.1).
 - БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ПРИ РАЗБОРКЕ КРАСКОПУЛЬТА, ПОСКОЛЬКУ ОН СОДЕРЖИТ ДЕТАЛИ С ОСТРЫМИ КРАЯМИ.
1. Осуществляйте промывку и очистку краскопульта сразу же после окончания работы, во избежание засыхания лакокрасочного материала. Неполная, несвоевременная и некачественная промывка и очистка приведут к засорению краскопульта и отказу в гарантийном обслуживании.
 2. В первую очередь по завершению работы очистите каналы подачи лакокрасочного материала, сопло, дюзу и иглу.
 3. Вылейте остатки лакокрасочного материала в другую ёмкость, а затем прочистите каналы подачи материала, сопло и дюзу краскопульта. Для этого налейте в бачок небольшое (не более 1/3 от его объёма) количество совместимого растворителя (для водоземлюльсионных красок это вода) и распылите его до тех пор, пока факел не перестанет содержать частицы лакокрасочного материала.
 4. Перед разборкой полностью очистите каналы для подачи лакокрасочного материала. Воспользуйтесь гаечным ключом или входящим в комплект краскопульта универсальным ключом (№49 на Рис.1) для того, чтобы снять расширяющую дюзу.
 5. Снимайте расширяющую дюзу после снятия блока иглы (№№16-23 на Рис.1), либо удерживая иглу в вытянутом состоянии для того, чтобы защитить элементы блока иглы от повреждений.
 6. Герметизация иглы осуществляется тефлоновым уплотнительным кольцом с самозатягивающейся пружиной. Для замены иглы и её компонентов используйте гаечный ключ. При необходимости замены дюзы или иглы, их следует заменять одновременно друг с другом, вместе со всеми сопутствующими им элементами (сопло, игла, наконечник).
 7. Очистите сопло, дюзу и другие части краскопульта с помощью прилагаемой щётки, смоченной совместимым растворителем, и протрите насухо ветошью. Не используйте жёсткие ткани и абразивные материалы для очистки. Регулярно смазывайте движущиеся части специальным маслом, не содержащим силиконов и кислот, или лёгким машинным маслом, которые не разрушают пластиковые уплотнения.
 8. Если необходимо очистить отверстия в сопле, по возможности используйте тонкие заточенные деревянные предметы, например, зубочистку. Если вынужденно используется металлическая проволока или твёрдый инструмент, то необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не поцарапать или не оставить заусенцев на краях отверстий, поскольку это приведет к повреждению краскопульта и искажению формы факела распыла.
 9. Удерживая блок иглы (№№16-23 на Рис.1) вставленным, вручную затяните его узлы и элементы, а затем плавно подтяните гаечным ключом, при этом нажимая на спусковой крючок (№37 на Рис.1) и наблюдая за перемещением иглы (№19 на Рис.1). Слишком сильная затяжка деталей будет препятствовать свободному движению иглы, что приведет к утечке лакокрасочного материала из сопла. Если детали затянуты слишком сильно, ослабьте их поворотом ключа против часовой стрелки до тех пор, пока игла не освободится, и не прекратится утечка материала.
 10. Поверните регулятор формы факела (Рис.2.3) против часовой стрелки до полного открытия. Затем затяните и зафиксировать седло регулятора формы факела (№43 на Рис.1) в корпусе краскопульта (№10 на Рис.1).





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ САМОДЕЛЬНЫЕ И НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ КРАСКОПУЛЬТА.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ КРАСКОПУЛЬТ ПОЛНОСТЬЮ В РАСТВОРИТЕЛЬ И ИНЫЕ ЖИДКОСТИ, И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИСТКУ УЛЬТРАЗВУКОМ.
- НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ СОПЛА И ДЮЗЫ, КАНАЛЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА И МАТЕРИАЛА, А ТАКЖЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКА ИГЛЫ.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Форма факела	Проблема	Устранение
<p>Дрожащая</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Воздух просачивается между дюзой и коническим посадочным седлом для него в корпусе краскопульта. 2. Воздух просачивается через уплотнение иглы. 3. Мало лакокрасочного материала в бачке. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снимите дюзу, очистите её, сопло и посадочное седло дюзы. Если дюза или сопло повреждены, замените их. 2. Затяните гайку иглы подачи воздуха (№34 на Рис.1). 3. Пополните бачок материалом.
<p>Полумесец</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Материал накапливается на сопле и частично забивает отверстия в нём. Давление воздуха в разных отверстиях сопла различное. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удалите отложения материала из отверстий сопла, но не используйте для этого металлические предметы во избежание повреждения отверстий.

<p>Наклонная</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Материал накапливается на сопле и частично забивает отверстия в сопле или дюзе, либо вызывает их повреждение. 2. Неплотно закреплена дюза и/или крышка сопла. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удалите отложения материала с сопла и дюзы. При обнаружении повреждений замените сопло и/или дюзу. 2. Снимите крышку сопла и очистите посадочную часть сопла и/или дюзы.
<p>Разделённая</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком низкая вязкость распыляемого материала. 2. Слишком высокий выход распыляемого материала. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Добавьте в бачок больше распыляемого материала для увеличения его вязкости. 2. Отрегулируйте нужным образом подачу материала или форму факела.
<p>Тяжелый центр</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком высокая вязкость распыляемого материала. 2. Слишком низкий выход распыляемого материала. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Добавьте в бачок больше совместимого растворителя для уменьшения вязкости материала. 2. Отрегулируйте нужным образом подачу материала или форму факела.
<p>Брызги</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дюза и/или игла не фиксируются плотно в своих посадочных местах. 2. Начальный этап хода спускового крючка (когда выпускается только воздух) уменьшился. 3. Скопление лакокрасочного материала под крышкой сопла. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Очистите дюзу и/или иглу, либо замените их при обнаружении повреждений. 2. Замените повреждённые дюзу и/или иглу. 3. Прочистите отверстия в крышке сопла.

Проблема	Место проблемы	Детали для проверки	Причина	Устранение
Утечки воздуха (из под крышки сопла)	Блок воздушного клапана	Воздушный клапан	* Грязь или повреждение посадочного седла	- очистить - заменить
		Блок седла воздушного клапана	* Грязь или повреждение посадочного седла	- очистить - заменить
			* Износ пружины воздушного клапана	- заменить
		Уплотнительное кольцо	* Повреждение или износ	- заменить
Утечка лакокрасочного материала	Сопло и/или дюза	Место контакта сопла/дюзы с иглой	* Грязь, повреждение, отложения лакокрасочного материала	- очистить - заменить
			* Ослаблена затяжка регулятора подачи материала	- отрегулировать
			* Отложение материала на пружине иглы и/или её износ	- заменить
		Место контакта сопла/дюзы с корпусом краскопульты	* Недостаточная затяжка посадочного кольца и/или дюзы	- подтянуть
			* Загрязнение или повреждение резьбы посадочного кольца или его самого	- очистить - заменить
			* Игла не возвращается из-за слишком тугий затяжки или повреждения	- отрегулировать - заменить
	Игла	Место контакта иглы с уплотнением	* Игла не возвращается из-за скопления материала на поверхности иглы	- отрегулировать - очистить
		Седло уплотнения	* Загрязнение или естественный износ иглы или уплотнения	- подтянуть - заменить
Лакокрасочный материал не распыляется	Входные и выходные отверстия краскопульты	Регулятор подачи материала	* Недостаточная подача материала	- отрегулировать
		Отверстие дюзы	* Загрязнены отверстие дюзы и/или отверстия крышки сопла	- очистить
		Мини-фильтр для материала в бачок	* Загрязнён мини-фильтр	- очистить - заменить

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить краскопульты необходимо в отапливаемом помещении при температуре выше +10 °С с относительной влажностью не более 60%. Утилизировать вместе с бытовыми отходами, в соответствии с установленными правилами в РФ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Гарантийный срок для пневматических краскопультов BERGER® «ЗИЛЬБЕР» HVLP и «ГОЛЬД» LVMP составляет 12 месяцев с момента покупки изделия, при условии соблюдения правил его использования, а так же условий обслуживания и хранения. Несоблюдение правил, приведенных в данной инструкции, может повлечь за собой выход из строя краскопульта, а также нанесение вреда здоровью пользователя и окружающих.

Если установлено, что поломка краскопульта произошла по независящим от потребителя причинам и связана с дефектом материалов или нарушением технологических процессов при производстве, что в итоге делает невозможным дальнейшее использование краскопульта, то он подлежит ремонту или замене в месте его покупки.

Для определения причин отказа или характера повреждений может потребоваться проведение технической экспертизы.

Замена или гарантийный ремонт производится после подтверждения компанией-производителем или уполномоченным сервисным центром соответствия требованиям гарантийных обязательств.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- при несанкционированном изменении конструкции изделия
- при засорении застывшим окрасочным материалом магистрали, сопла и дюзы
- при обнаружении на изделии следов механических и иных повреждений

Уплотнения, сальники, сопла, дюзы, иглы и прочие расходные материалы не подлежат гарантийному ремонту.

Гарантийные обязательства также не распространяются на любые конструктивные изменения краскопульта, повреждения вызванные воздействием влаги и агрессивных сред, чистку изделия и замену частей, подверженных естественному износу и выработке при эксплуатации. Производитель снимает с себя всякую ответственность за вред, причинённый вследствие нарушения рекомендованных правил эксплуатации и хранения данного изделия.

Для подтверждения факта покупки краскопульта необходимо заполнить и сохранить гарантийный талон на весь срок эксплуатации изделия. Гарантийный талон заполняется в месте покупки краскопульта.

Кроме гарантийного талона, потребитель должен предоставить документ, подтверждающий факт покупки краскопульта.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации в течение всего срока пользования изделием. Передайте его вместе с изделием следующему владельцу. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного уведомления. Использование аппарата возможно и после истечения указанного срока службы при условии проверки его специализированным сервисным центром.



Гарантийный талон

Модель (артикул)		Печать продавца
Продавец (наименования места продажи)		
ФИО и подпись продавца		
Дата продажи		
Изделие осмотрено, внешних дефектов не обнаружено (подпись покупателя)		
С гарантийными условиями ознакомлен (подпись покупателя)		
Укажите причину возврата краскопульта (заполняется в случае наступления гарантийного случая)		